


改善箇所説明図

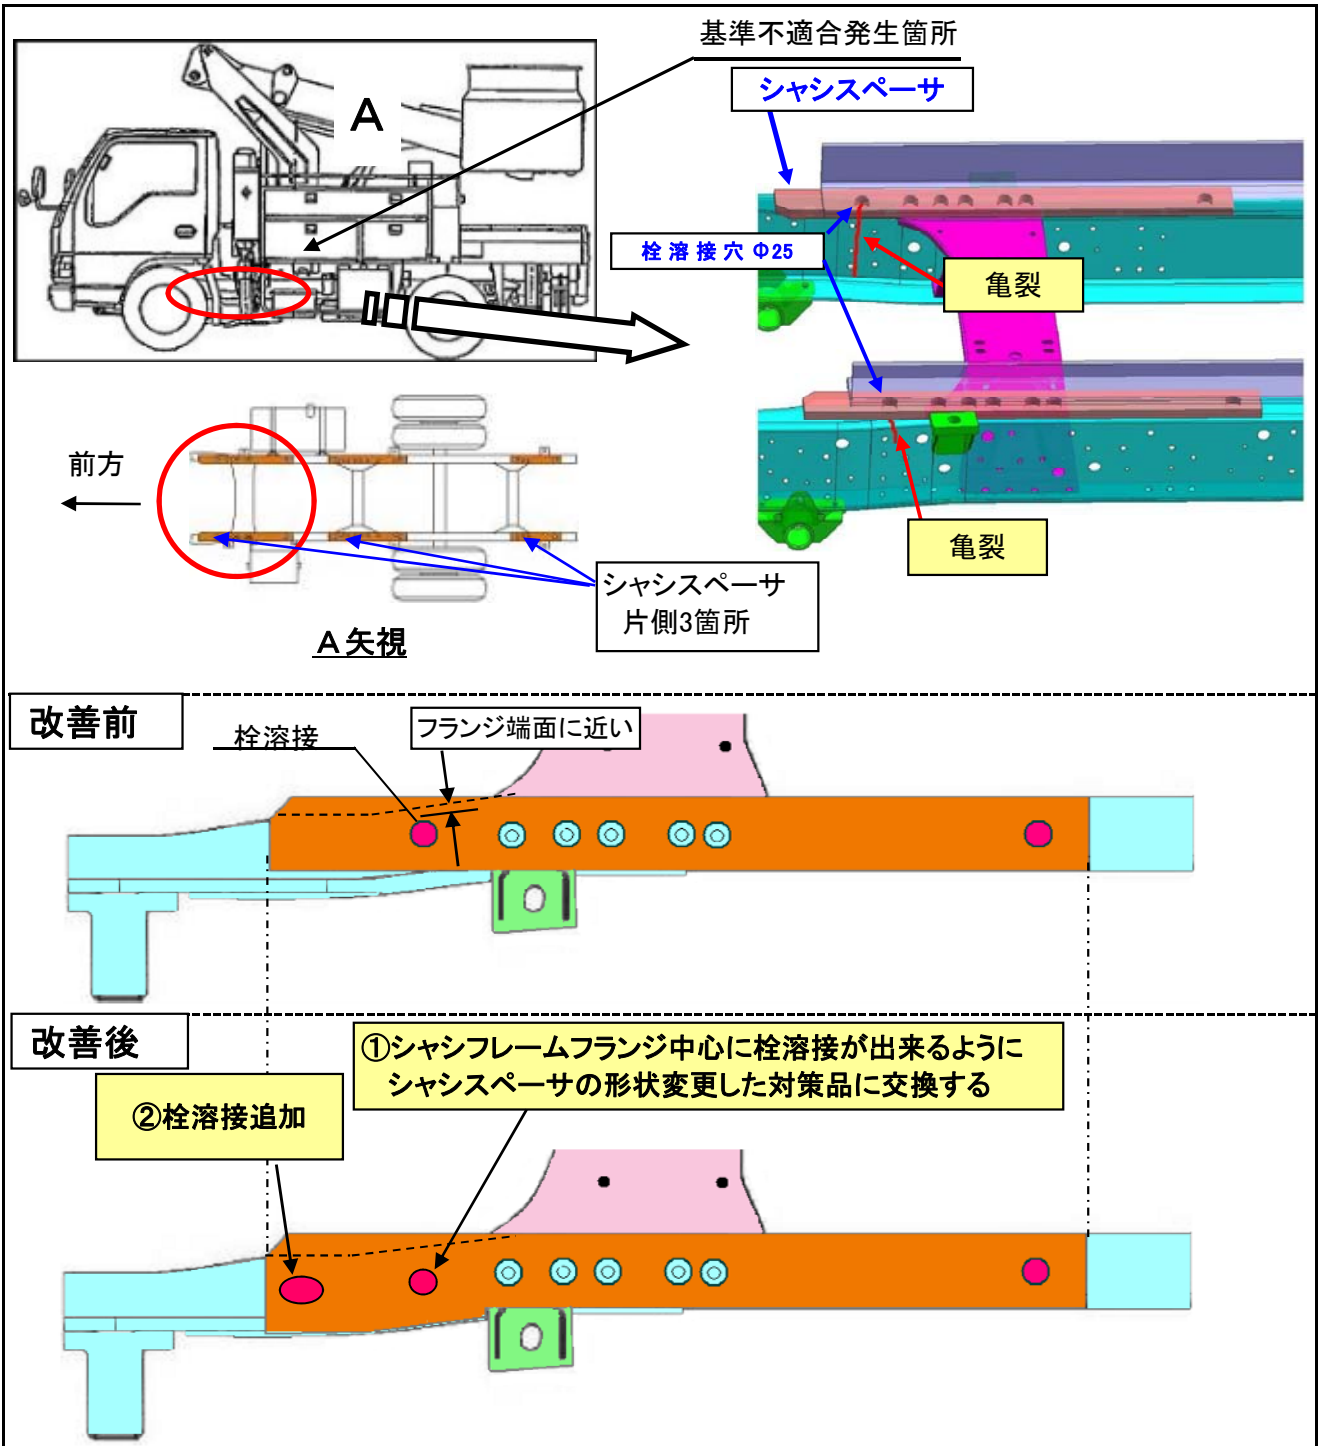

高所作業車の架装において、シャシスペーサの形状が不適切なため、シャシフレームへ取り付けする栓溶接の位置がシャシフレームフランジ端面に近いものがある。そのため、高所作業をするためにアウトリガをセットした際、キャビン等の荷重がシャシフレームに加わり、当該作業の繰り返しによりシャシフレームに亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、シャシフレームが折損するおそれがある。

改善内容

全車両、シャシフレームを点検し、亀裂があるものは補修をする。
また、全車両、前側シャシスペーサを対策品に交換する。

識別：キャブ後方左側のアウトリガに緑色の識別ペイントを塗布する。