

平成 23 年 10 月 20 日

スバルテクニカルインターナショナル(株)による自主改善の実施について

スバルテクニカルインターナショナル株式会社から、後付け用品として販売したエアインテークダクトについて下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成23年10月20日
不具合の内容	後付け用品として販売したエアインテークダクトの構造が不適切なため、当該ダクトの金属コネクタ部と燃料パイプが接触することがある。そのため、燃料パイプが磨耗し、最悪の場合、当該パイプに穴が開き、燃料が漏れることで火災に至るおそれがある。
改善の内容	当該用品装着車両において、エアインテークダクトの金属コネクタ及びゴムホースを対策品に交換するとともに、ホース固定クランプを追加する。また、当該作業時に燃料パイプを点検し、接触した痕跡が認められた場合は当該パイプを新品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。また、スバルテクニカルインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数(※)	備考
スバル	GH-GDB	インプレッサ	GDB-016001 ~ GDB-042654 平成14年10月11日～平成19年4月23日	205	パーツ販売期間 平成15年3月10日～ 平成23年7月20日

※ 上記台数は、パーツ販売したエアインテークダクトの個数と同じです。

備考:車両に架装して販売したものは、同日付けでリコール届出(届出番号2835)を行います。

問い合わせ先

スバルテクニカルインターナショナル(株) 商品企画部
住所: 〒181-0015 東京都 三鷹市 大沢 3-9-6
電話番号: 0422-33-7848