

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成23年10月26日

リコール届出番号	2843	リコール開始日	平成23年10月27日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(ダンプスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダンプ仕様車において、ダンプスイッチの構造が不適切なため、上部に設置したカップホルダーからこぼれた飲料水等が、スイッチの接点部に浸入することがある。そのため、最悪の場合、電源回路が短絡しダンプが誤作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダンプスイッチを対策品に交換するとともに、カップホルダー取付部に止水スポンジを設定する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2843のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	TE-S200P(改)	ハイゼット	S200P-2001677～S200P-2067494 平成17年1月19日～平成19年11月27日	266	ダンプ仕様
	TE-S210P(改) LE-S210P(改)		S210P-2000311～S210P-2131323 平成17年1月13日～平成19年11月28日	5,955	
	EBD-S201P(改)		S201P-0001951～S201P-0068535 平成20年1月10日～平成23年8月2日	194	
	EBD-S211P(改)		S211P-0000056～S211P-0154607 平成19年12月3日～平成23年8月10日	7,912	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月13日～平成23年8月10日	(計 14,327 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。