

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月 9日

リコール届出番号	2849	リコール開始日	平成23年11月10日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	原動機（クランクシャフトプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのクランクシャフトプーリにおいて、プーリ外輪と防振ゴム間の接着剤塗布量が不足しているものがある。そのため、当該接着部が剥がれて、プーリ外輪が空転することで異音が発生したり、充電警告灯が点灯することがある。また、最悪の場合、パワーステアリングポンプ用ベルトが外れて、急にハンドル操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該クランクシャフトプーリの製造記号を確認し、該当するものは良品に交換する。		
不具合件数	49件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2849のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TA-MNH10W TA-MNH10W改	アルファード [↑] G アルファード [↑] V	MNH10-0053307～MNH10-0072473 平成16年6月1日～平成17年3月31日	15,952	
	TA-MNH15W		MNH15-0027556～MNH15-0035658 平成16年6月1日～平成17年3月31日	7,714	
	TA-MCR30W TA-MCR30W改	エスティマL エスティマT	MCR30-0067818～MCR30-0071814 平成16年6月1日～平成17年3月31日	3,634	
	TA-MCR40W		MCR40-0045634～MCR40-0047650 平成16年6月1日～平成17年3月31日	1,952	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	CBA-MCU20W	クルガーV クルガーL	MCU20-0122396～MCU20-0122812 平成16年6月1日～平成17年3月31日	373	
	CBA-MCU25W		MCU25-0159420～MCU25-0160181 平成16年6月1日～平成17年3月31日	670	
	DAA-MHU28W	クルガー ハイブリッド [※]	MHU28-0001036～MHU28-0001517 平成17年2月14日～平成17年3月31日	254	
	CBA-MCU30W	ハリアー	MCU30-0007141～MCU30-0010097 平成16年6月1日～平成17年3月31日	2,243	
	CBA-MCU31W		MCU31-0003277～MCU31-0003991 平成16年6月1日～平成17年3月31日	441	
	CBA-MCU35W		MCU35-0026491～MCU35-0034399 平成16年6月1日～平成16年10月26日	765	
			MCU35-2000000～MCU35-2006476 平成16年10月26日～平成17年3月31日	622	
	CBA-MCU36W		MCU36-0004510～MCU36-0005433 平成16年6月1日～平成17年3月31日	568	
	DAA-MHU38W	ハリアー ハイブリッド [※]	MHU38-0001070～MHU38-0005056 平成17年2月14日～平成17年3月31日	144	
	TA-MCV30	ウイングム	MCV30-6029257～MCV30-6036887 平成16年6月1日～平成17年3月31日	2,725	
	(計13型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年6月1日～平成17年3月31日	(計38,057台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。