

連絡先： 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
---

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月2日

リコール届出番号	外-1799	リコール開始日	平成23年 12月2日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン <span style="float: right; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">           製作国：英国            製作者名： ジャガーカーズ社         </span>		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントロアボールジョイント）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置の前輪ロアアームとナックルアームを連結しているボールジョイントスタッドボルトの取付けナットが、使用過程において緩みが発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩んでナットが脱落する、もしくは、操舵時にボールジョイントのスタッドボルトに応力がかかって破損し、最悪の場合、ロアアームがナックルアームから外れて操舵不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボールジョイントスタッドボルトの取付けナットの締め付けを点検する。当該ナットが緩んでいた場合は、ロアアームとナックルアームの接合面を点検し、損傷しているものはロアアーム及びナックルアームを交換する。接合面が損傷していない場合は、ナットを新品に交換する。 また、当該部位の締め付け状態の確認については、1年毎の定期点検項目に追加し、項目が追加された点検整備記録簿を配布する。		
不具合件数	11件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1799のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GF-J01FA	S-TYPE 3.0 V6	SAJKC01E6XFL00287～SAJKC01E7YFL80104 平成11年4月23日～平成12年10月12日	1,921	
	GF-J01FB	S-TYPE 3.0 V6 スペシャルエディション	SAJKC01L71FL73920～SAJKC02L12FM39975 平成12年9月25日～平成14年2月14日	1,005	
	GF-J01GA	S-TYPE 4.0 V8	SAJKC01FOXGL00319～SAJKC01F4YGL82430 平成11年4月23日～平成12年10月12日	716	
	GF-J01GB		SAJKC01M61GL73944～SAJKC01M82GM36110 平成12年9月25日～平成13年11月7日	60	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成11年4月23日～平成14年2月14日	(計3,702台)	