

絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 23 年 12 月 2 日

リコール届出番号	外-1803	リコール開始日	平成 23 年 12 月 2 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック 〔 製作国 :ドイツ連邦共和国 製作者名:アルピナ・ブルカルト・ ボーフェンジーペン社 問い合わせ先: 044-541-3011 〕		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置 (電動補助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラント ポンプの作動用回路の設計評価が不十分であったため、そのままの状態で使用を続けると、回路基板上に金属物質が生成され、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラント ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1803 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-JM10	B7 ビ ^ツ ・ターボ	WAPB744009JM10001 ~ WAPB74400BJM10040 平成 21 年 6 月 24 日 ~ 平成 22 年 12 月 7 日	11	
	ABA-KM10	B7 ビ ^ツ ・ターボ ロング	WAPB744009KM10005 ~ WAPB74400AKM10039 平成 21 年 10 月 8 日 ~ 平成 22 年 9 月 24 日	10	
	ABA-AM10	B5 ビ ^ツ ・ターボ	WAPB54400BAM10002 ~ WAPB54400BAM10027 平成 22 年 10 月 15 日 ~ 平成 22 年 12 月 21 日	3	
	(3 型式)	(3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 21 年 6 月 24 日 ~ 平成 22 年 12 月 21 日	(計 24 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。