

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年12月8日

リコール届出番号	2866	リコール開始日	平成23年12月9日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	原動機制御コンピュータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	DPF(ディーゼル粒子状物質除去装置)付き車の原動機制御コンピュータにおいて、 ① 自動再生(捕集した粒子状物質の燃焼除去)の作動条件が不適切なため、極低速や極短距離の走行において、自動再生が頻繁に行なわれるおそれがある。そのため、余剰な燃料がエンジンオイルに混入し、エンジンオイル量が規定量を超えた状態で使用を続けると、吸気経路にエンジンオイルが混入して白煙が発生し、エンジンの回転が上昇することがあり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。 ② 暖房促進時のアイドル回転数が不適切なため、黒煙が発生してPM(粒子状物質)が多量に堆積するものがある。そのため、エンジンが不調となり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制御コンピュータのプログラムを修正するとともに、エンジンオイルを新品に交換する。		
不具合件数	①40件 ②74件	事故の有無	①、②無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2866のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	PDG-EHW41	シビリアン	EHW41-040002~EHW41-041066 平成20年6月4日~平成23年6月11日	1,060	
	PDG-EVW41		EVW41-040004~EVW41-040726 平成20年6月3日~平成23年6月11日	719	
	PDG-EJW41		EJW41-040005~EJW41-040171 平成20年6月3日~平成23年6月11日	166	
	PDG-ECW41		ECW41-040004~ECW41-040023 平成20年8月23日~平成23年3月10日	20	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	PDG-SEHW41	ジャーニー	EHW41-740001～EHW41-740043 平成20年6月12日～平成23年6月11日	43	
	PDG-SEVW41		EVW41-740001～EVW41-740017 平成20年8月6日～平成23年1月26日	17	
	PDG-SEJW41		EJW41-740001～EJW41-740014 平成20年10月22日～平成23年3月4日	14	
	PDG-SECW41		ECW41-740001～ECW41-740002 平成20年8月20日～平成22年4月9日	2	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月3日～平成23年6月11日	(計2,041台)	

(備考) 本届出は、平成22年7月22日付け届出番号「2580」のリコール届出、および同日付け通知のサービスキャンペーンにおいて、改善措置の内容が不十分であったため、対象範囲を見直し、再度対策を行なうものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。