


改善箇所説明図

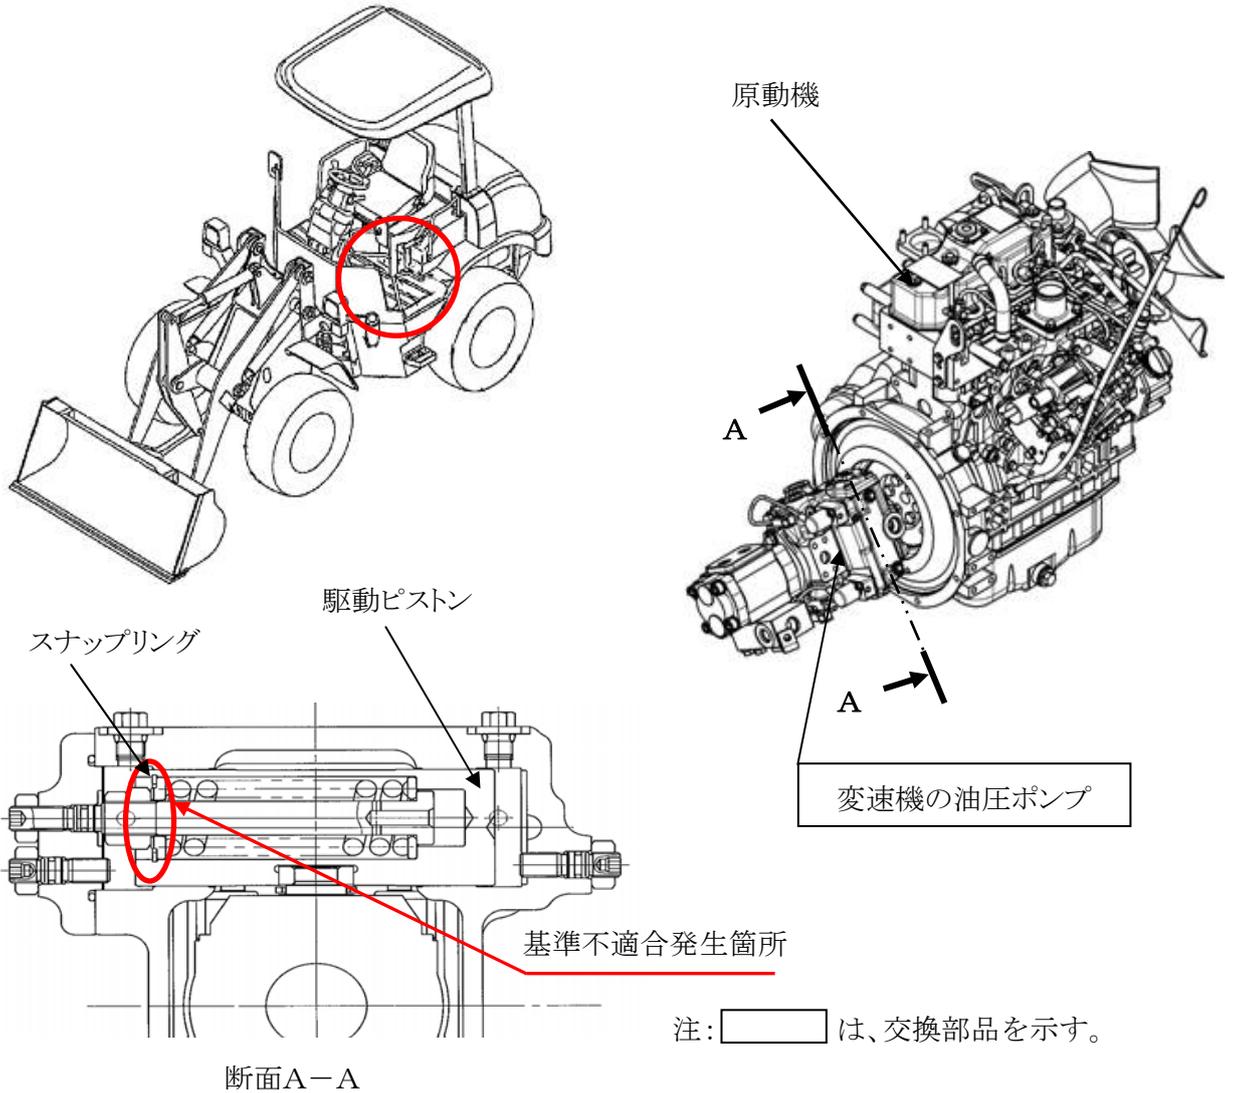

変速機の油圧ポンプにおいて、車両の前後進を切り替える駆動ピストンのスナップリング取り付け溝部に加工不良があるため、当該スナップリングが折損するものがある。そのため、操作レバーを後退から中立に操作しても駆動ピストンが切り替わらず、車両が後進するおそれがある。

改善措置の内容 : 全車両、変速機の油圧ポンプを対策品と交換する。

識別 : 変速機用油圧ポンプのシリアルナンバーのプレート周りを黄色ペイントで囲む。

黄色ペイント塗布位置

