


改善箇所説明図

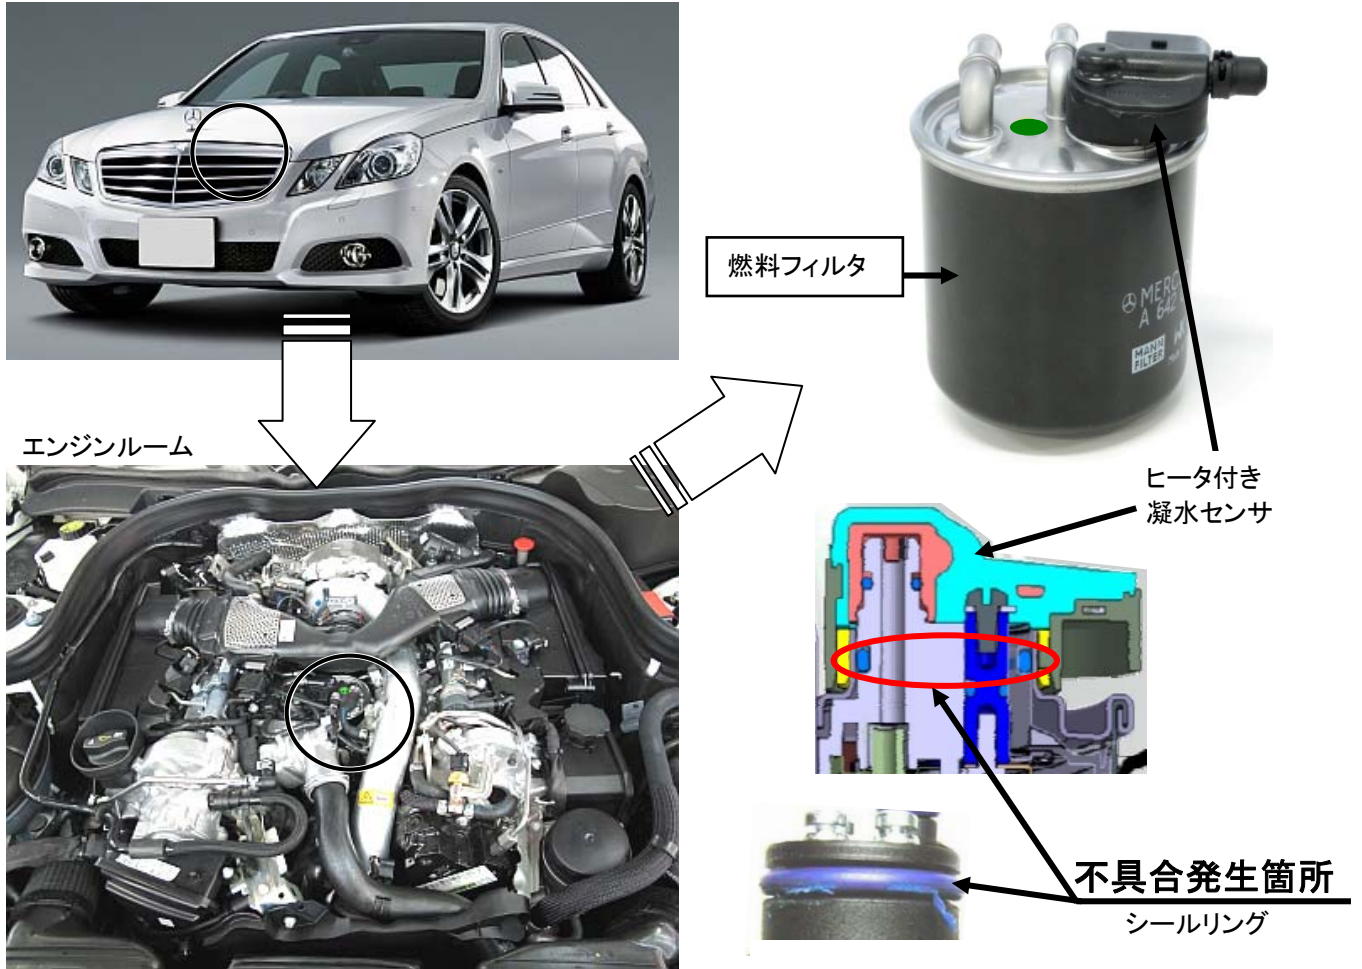

注： は交換部品を示す。

燃料フィルタのシールリングにおいて、製造時の材料配合と成型が不適切なものがあり、圧力保持性能が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シールリングから燃料が漏れ、燃料圧によって燃料フィルタ上部の樹脂カバーが破損し、燃料が流出するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルタの上面に添付されているラベルを確認し、対象となるものは燃料フィルタを良品に交換する。

識別： エンジン左側にある燃料配管ホルダのボルトに赤色ペイントを塗布する。

