

改善箇所説明図



前照灯内部反射鏡の樹脂製光軸調整支持棒の成形工程において、材料の乾燥が不十分なものがあり、樹脂内部に水分が残留し、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により光軸調整支持棒が折損し、前照灯の光軸が下向きになり、光軸調整ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該前照灯アセンブリを良品に交換する。
識別：右前照灯ハウジング上部に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。