

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42354
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年1月26日

リコール届出番号	外-1813	リコール開始日	平成24年1月27日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF THE UK MFG., LTD. 製作国：イギリス 取締役社長 滝澤 惣一郎 製作者名：HONDA OF THE UK MFG., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	電気装置（エンジンルームワイヤーハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンサイドマウント取付け作業時に、締め付けボルトで電気配線（エンジンルームワイヤーハーネス）の被覆を損傷させたものがある。そのため、走行中の振動で配線の被覆が破れて短絡すると、右側前照灯、前部霧灯、車幅灯、制動灯の不灯及び警音器が不鳴となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電気配線を点検し、芯線に損傷があるものは電気配線一式を新品と交換し、配線の被覆、または保護カバーに損傷があるものは当該部を補修し、正規の位置に配索する。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1813のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ ザ ユーケー	ABA-FN2	シビック	FN2-1000024～FN2-1002093 平成21年9月14日～平成22年1月26日	1,931	
			FN2-1100001～FN2-1100029 平成22年8月26日～平成22年10月12日	27	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月14日～平成22年10月12日	(計1,958台)	

(備考)

本件は、平成23年10月27日付け届出番号「外-1788」にてリコール届出をおこなったものですが、対象範囲の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。