


[改善箇所説明図] ③

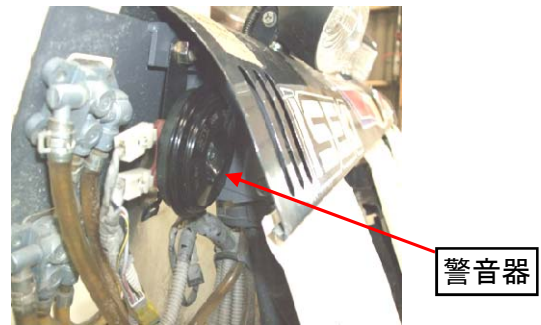

警音器取付状態



【改善前】

 


通気孔

【改善後】



(完全密閉型)



注： は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車において、警音器が防塵構造でないため、通気孔から浸入した塵埃が警音器内部の接点部に付着して導通不良となり、警音器が鳴らなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、警音器を対策品に交換する。

識別

警音器の取付ステーの形状により識別する。