

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL: 03-5253-8111 内線 42354  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成24年2月20日

リコール届出番号	外-1816	リコール開始日	平成24年2月21日
届出者の氏名又は名称	日産レーディング株式会社 代表取締役 榎本 昌志	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(取り付けボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席左右両側の座席ベルトの取り付けボルトにおいて、製造時に緩み防止剤が塗布されていなかった為、使用過程において当該ボルトに緩みが発生し、最悪の場合、衝突時等に座席ベルトが乗員を拘束できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを緩み防止剤が塗布されたボルトと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックスライカー付近に外-1816のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	カンゲー	VF1KW0DB590654615～VF1KW0DB590656341 平成21年3月27日～平成21年12月2日	183	
			VF1KW0DB5A0656429～VF1KW0DB5A0657506 平成21年12月9日～平成22年2月23日	36	
			VF1KW0DBA90654605～VF1KW0DBA90656344 平成21年3月17日～平成21年12月16日	622	
			VF1KW0DBAA0656439～VF1KW0DBAA0657496 平成21年12月8日～平成22年3月1日	88	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年3月17日～平成22年3月1日	(計929台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。