


改善箇所説明図 (2)

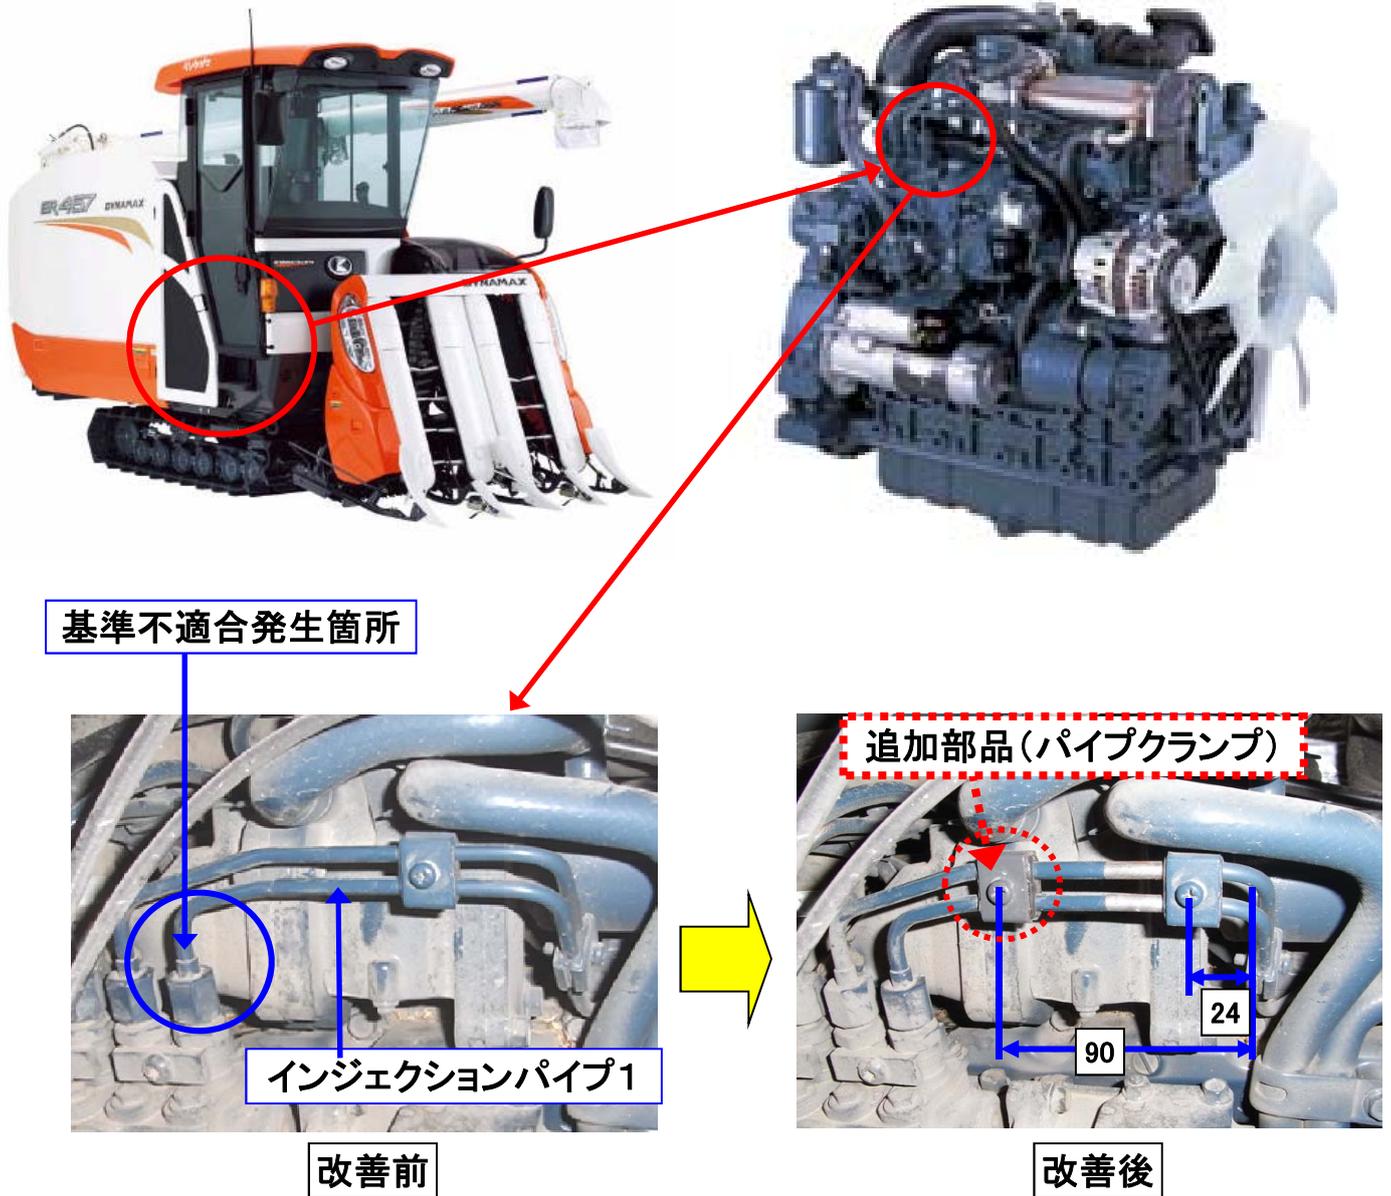

不具合発生箇所

刈取脱穀作業車の燃料装置において、インジェクションパイプの固定方法が不適切なため、作業時に共振を起こす場合がある。そのため、当該パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、当該パイプにパイプクランプを一箇所追加するとともに、当該パイプの亀裂を点検し、亀裂がある場合は新部品と交換する。

識別:

外観で識別できるので、特別な識別表示は行わない。