

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 5 月 2 日

リコール届出番号	外-1843	リコール開始日	平成 24 年 5 月 15 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	原動機 (コネクティングロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機内部のコネクティングロッドにおいて、コネクティングロッドボルトのコーティングが不適切なため、高温の状態では摩擦係数が減少し、コネクティングロッドボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンが破損して走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のコネクティングロッドボルトへ交換する。その際、緩み防止剤を塗布する。 なお、改善措置用部品の供給に時間を要することから、当面の暫定的な措置として全ての使用者に対し、正規ディーラーを通じて安全に関する注意事項をお知らせする。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1843 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	S1000RR	BMW S1000RR	WB1052407CZ029127 ～ WB1052401CZ031228 平成 23 年 11 月 1 日 ～ 平成 24 年 1 月 25 日	141	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 23 年 11 月 1 日 ～ 平成 24 年 1 月 25 日	(計 141 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。