

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年6月7日

リコール届出番号	2946	リコール開始日	平成24年6月7日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(ウォーターポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのウォーターポンプにおいて、ベアリング部の組付隙間が小さいため、ベアリングが破損し、ウォーターポンプが機能しなくなる場合がある。そのため、タイミングベルトが損傷し、そのまま使用を続けると、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	97件	事故の有無	0件
発見の動機	国土交通省からの指摘および市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2946のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	CBA-YA5	エクシーガ	YA5-002077~YA5-011412 平成20年 5月26日~平成20年10月 1日	4, 655	
	DBA-YA4		YA4-002033~YA4-005576 平成20年 5月27日~平成20年 9月30日	3, 279	
	DBA-YA5		YA5-002078~YA5-011400 平成20年 5月27日~平成20年 9月30日	3, 916	
	DBA-GH2	インプレッサ	GH2-016899~GH2-024744 平成20年 5月22日~平成20年11月 5日	4, 907	
	DBA-GH3		GH3-007783~GH3-011529 平成20年 5月22日~平成20年11月 6日	1, 730	
	CBA-GH8		GH8-006023~GH8-007097 平成20年 5月26日~平成20年11月 5日	604	
	CBA-GRB		GRB-006570~GRB-007240 平成20年 5月23日~平成20年10月 2日	658	
	DBA-GE2		GE2-002001~GE2-002572 平成20年 9月19日~平成20年11月 6日	266	
	DBA-GE3		GE3-002001~GE3-002093 平成20年 9月19日~平成20年11月 5日	68	
	CBA-SH5		フォレスター	SH5-018610~SH5-024864 平成20年 5月22日~平成20年10月 6日	1, 668
DBA-SH5	SH5-018605~SH5-025482 平成20年 5月22日~平成20年11月 6日	4, 231			

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
スバル	CBA-BL5	レガシィ	BL5-084496~BL5-086845 平成20年 5月23日~平成20年10月18日	745	
	DBA-BL9		BL9-004132~BL9-004492 平成20年 6月 9日~平成20年10月 1日	168	
	CBA-BP5		BP5-171935~BP5-177170 平成20年 5月23日~平成20年10月18日	1, 588	
	CBA-BPH		BPH-002687~BPH-003293 平成20年 5月23日~平成20年10月 2日	598	
	DBA-BP9		BP9-059395~BP9-060667 平成20年 6月 9日~平成20年 9月23日	172	
	(計16型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年 5月22日~平成20年11月 6日	(計29, 253台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。