



改善箇所説明図

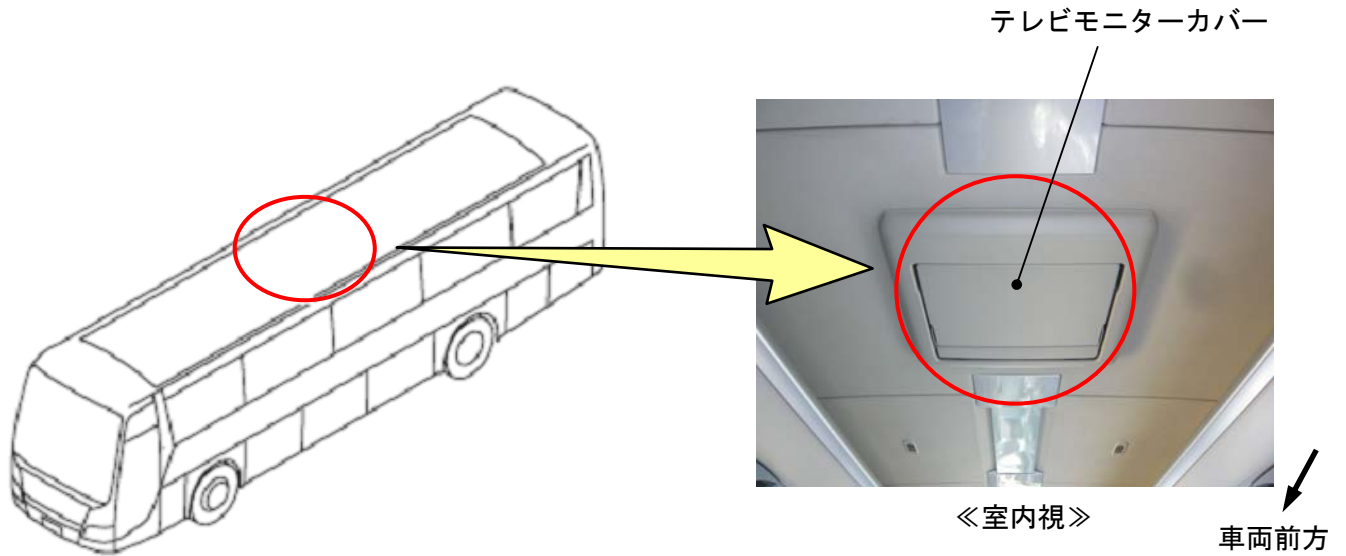

不具合発生箇所（全5箇所）

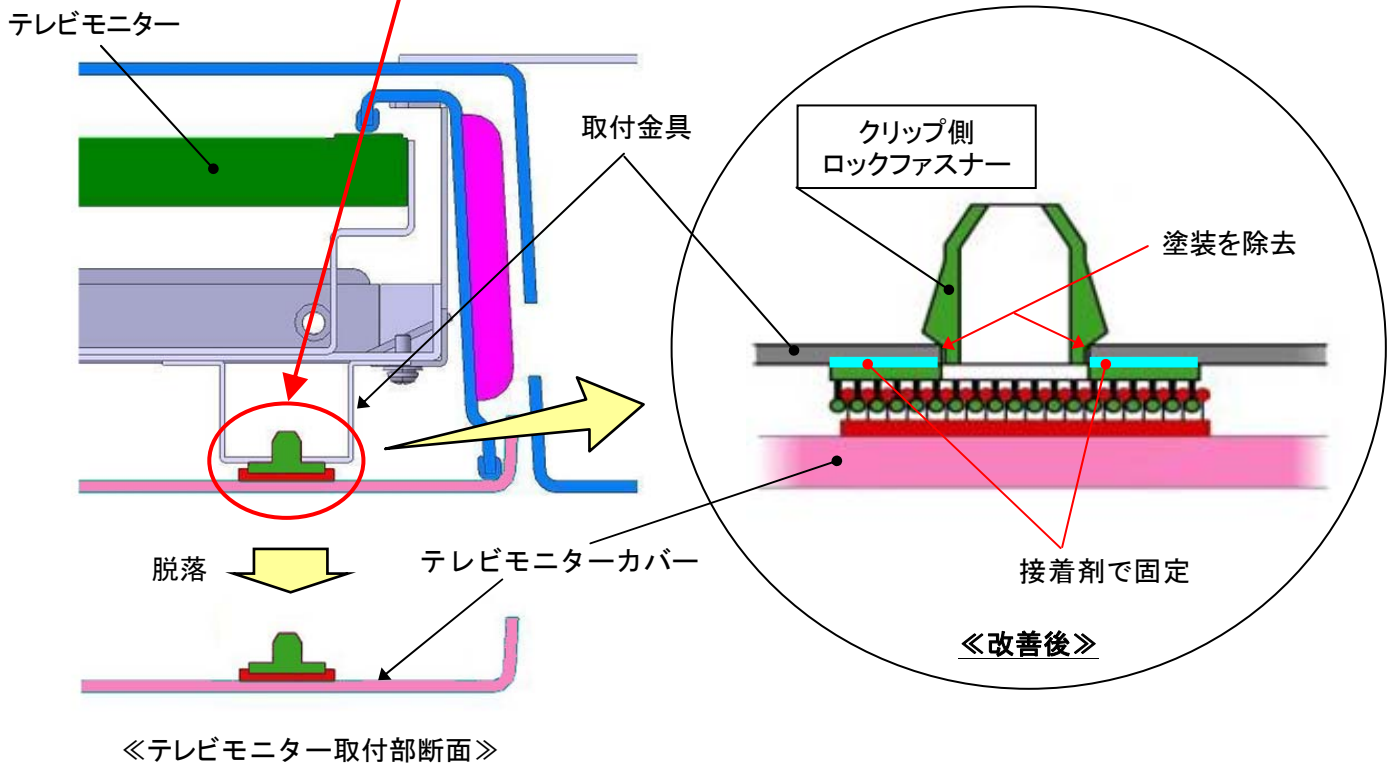

大型バスにおいて、車両中央部の天井に設置されたテレビモニターカバーの固定方法が不適切なため、走行中の振動が加わると、テレビモニターカバーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、車両中央部のテレビモニターカバーを保持しているロックファスナークリップ穴の塗装を除去し、クリップ側のロックファスナーを新品に交換して接着剤で取付金具に固定する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB125」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。