

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年 8月31日

リコール届出番号	3019	リコール開始日	平成24年 8月31日		
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 上野 晃嗣		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0120-286887		
不具合の部位(部品名)	締結ボルト(クロスメンバー)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンテナセミトレーラにおいて、左右のフレームを連結するためのクロスメンバー両端の締結用ボルトの選定が不適切なため、当該締結用ボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該締結部にガタつきが発生し、車枠の堅ろう性が損なわれるとともに、最悪の場合、板ばねを支持するハンガーブラケット連結部材の溶接部に亀裂が入るおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、クロスメンバー締結用ボルトを対策品に交換するとともに、ハンガーブラケット連結部材を点検し、溶接部に亀裂が発見された場合は、当該亀裂部を補修する。				
不具合件数	4件		事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.3019のステッカーを貼付けする。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	KFKGG340S	—	KFKGG340S-20006~KFKGG340S-20018 平成23年9月18日~平成24年2月28日	11	
	KFKGG340S改	—	KFKGG340S-20005~KFKGG340S-20012 平成23年11月8日~平成23年11月25日	3	
	KFKGG340W	—	KFKGG340W-20000~KFKGG340W-20318 平成23年2月5日~平成24年5月30日	258	
	KFKGG340W改	—	KFKGG340W-20127~KFKGG340W-20294 平成23年6月30日~平成24年5月17日	6	
	(計4型式)	(—)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年2月5日~平成24年5月30日	(278台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。