



改善箇所説明図

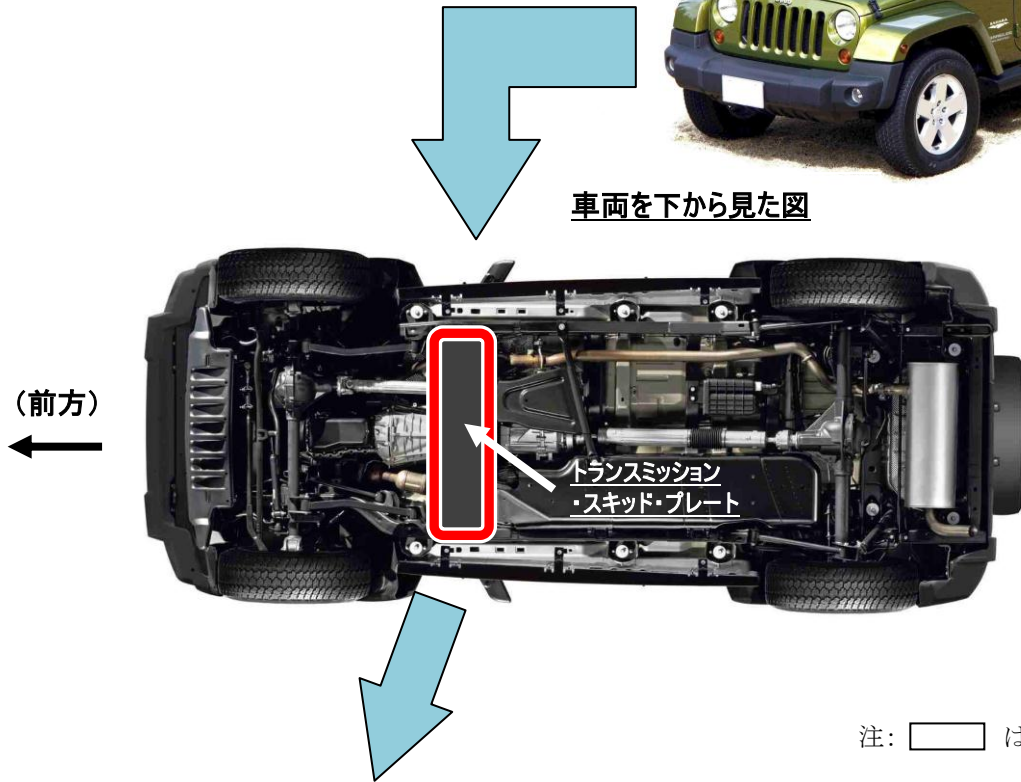

車両を下から見た図



注: は、交換する部品を示す。

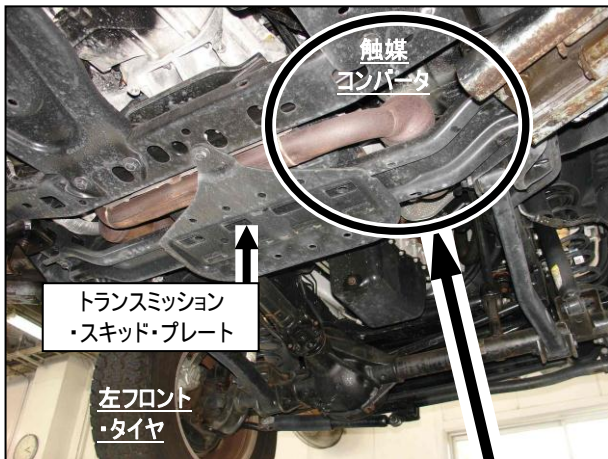

基準不適合発生箇所



(改善後)

オートマチック・トランスミッションを搭載した車両において、トランスミッション・スキッド・プレート(トランスミッションの下に取り付けられた保護部材)の形状が不適切なため、オフロード走行等でトランスミッション・スキッド・プレート上に異物が過剰に蓄積する場合があります。そのため、そのまま使用を続けると触媒コンバータの熱により、異物が発火し、最悪の場合、車両火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、トランスミッション・スキッド・プレートを対策品(トランスミッション・スキッド・バー)と交換する。

識別 : トランスミッション・スキッド・バーの右側固定ボルト頭部に黄色いペイントを塗布する。