


改善箇所説明図

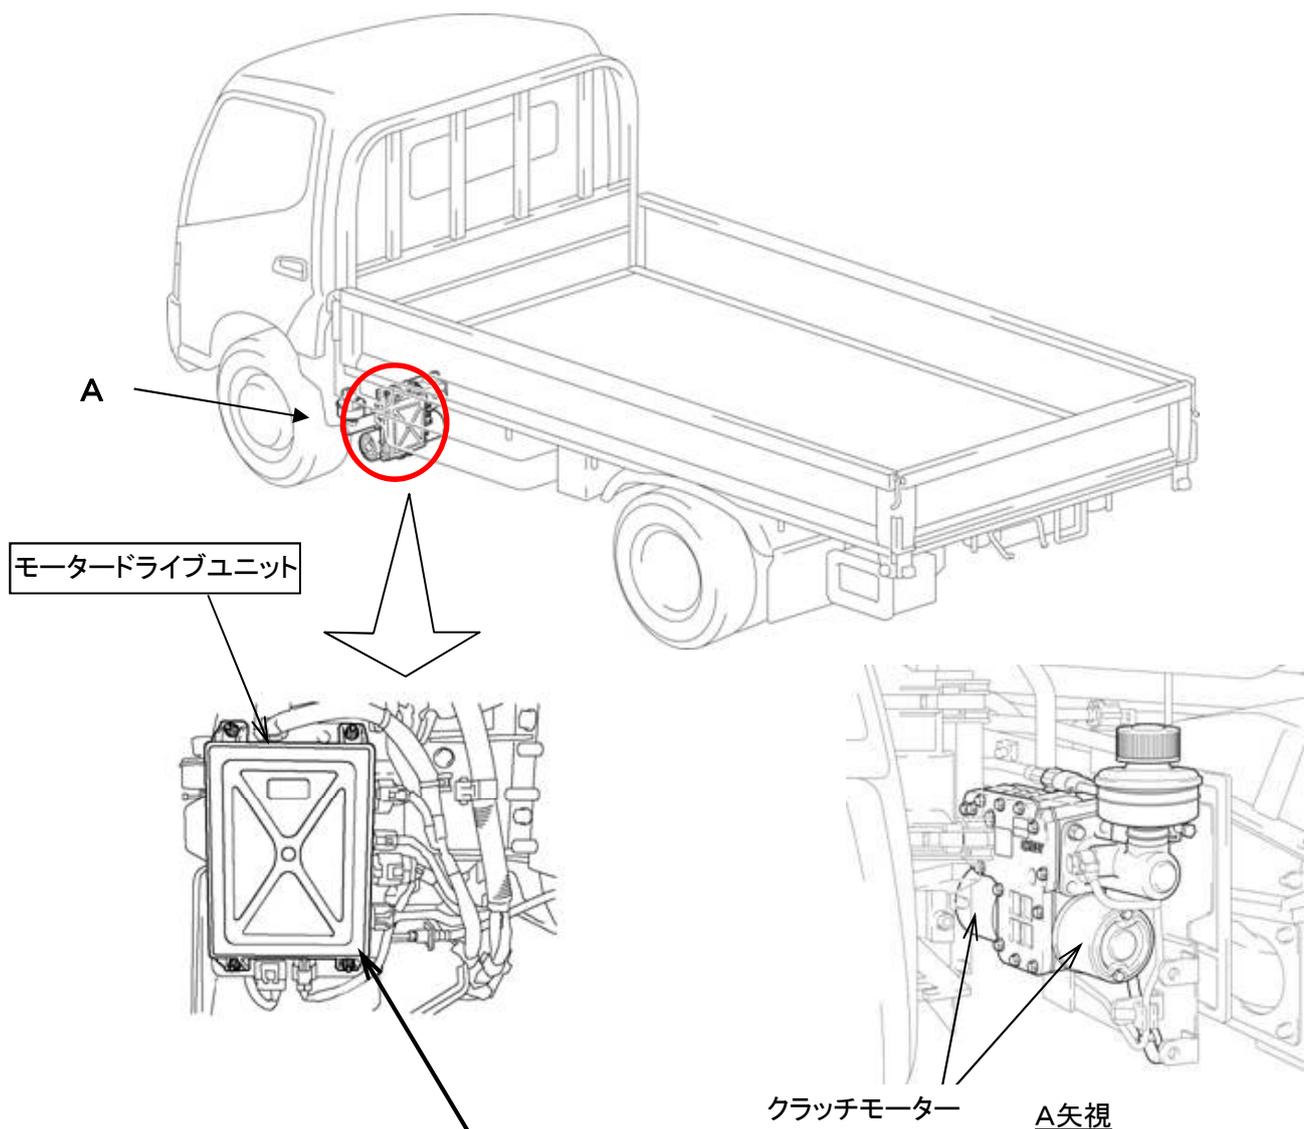

注: 内は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

電子制御式マニュアルトランスミッションを搭載した小型トラックにおいて、クラッチ操作を自動制御するモータードライブユニットの内部回路が不適切なため、クラッチモーターの作動中に過電流が流れ、モータードライブユニットの内部素子が破損することがある。そのため、警告灯が点灯するとともにクラッチが作動せず、最悪の場合、停車時にエンストし再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、モータードライブユニットを対策品と交換する。

識別:改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。