

## 改善箇所説明図



注：□ は不具合部品を示す

### 基準不適合発生箇所



制動灯スイッチ配線

### 不具合の内容

制動灯の配線の固定が不十分なため当該配線がブレーキリンクロッドに接触するものがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、配線の被覆が損傷して短絡することでABS警告灯が点灯してABSが作動しなくなるとともに、断線した場合には制動灯が点灯しなくなる。

### 改善措置の内容

全車両、当該箇所の固定の状態を確認して固定が不十分な場合は、ハーネスストラップを使用して正しい固定状態に修正し、配線に損傷がある場合は、配線の修理をする。

### 識別

運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1874 のステッカーを貼付する。