

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月 7日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 2864 | リコール開始日 | 平成23年12月 8日 |
| 届出者の氏名又は名称 | スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 燃料装置（燃料ポンプ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料タンクの内圧調整用バルブに接続するゴムホースの材質が不適切なため、ゴムホースから析出した可塑剤により当該バルブ内部の弁が膨潤し、燃料タンクの内圧が調整できなくなることがある。そのため、燃料タンクの内圧が低下して燃料タンクが変形し、燃料ポンプを損傷させることで燃料が供給できなくなり、エンストして再始動できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、内圧調整用バルブに接続するゴムホースを対策品に交換するとともに、当該バルブを新品と交換する。また、燃料タンクを点検し、変形が認められるものは燃料タンク及び燃料ポンプを新品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 32件 | 事故の有無 | 無 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2864のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|-------|---|------------|----|
| スズキ | LA-TA02W | エスクード | TA02W-150011～TA02W-150390 平成12年4月7日～平成12年10月25日 | 378 | |
| | LA-TA52W | | TA52W-150004～TA52W-150581 平成12年12月12日～平成14年8月30日 | 573 | |
| | LA-TL52W | | TL52W-150011～TL52W-157033 平成12年4月7日～平成14年9月2日 | 6,975 | |
| | | | TL52W-200012～TL52W-207778 平成14年11月8日～平成17年2月24日 | 7,735 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|---------------|--|--------------------------------------|----|
| スズキ | LA-TD62W | エスクード | TD62W-150006～TD62W-151270 平成12年4月7日～平成14年8月30日 | 1,258 | |
| | | | TD62W-200005～TD62W-200229 平成14年11月8日～平成15年5月30日 | 223 | |
| | LA-TX92W | グランド エスクード | TX92W-100022～TX92W-103990 平成12年12月8日～平成14年8月30日 | 3,937 | |
| | | | TX92W-170011～TX92W-171041 平成14年11月8日～平成15年5月30日 | 1,025 | |
| | UA-TX92W | | TX92W-200021～TX92W-201536 平成15年6月11日～平成17年2月24日 | 1,504 | |
| | | (計 6 型式) | (計 2 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成12年4月7日～平成17年2月24日 | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。