

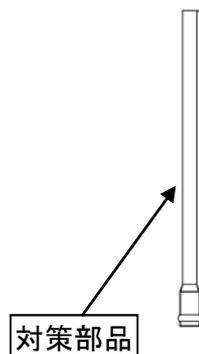


改善箇所説明図(1)

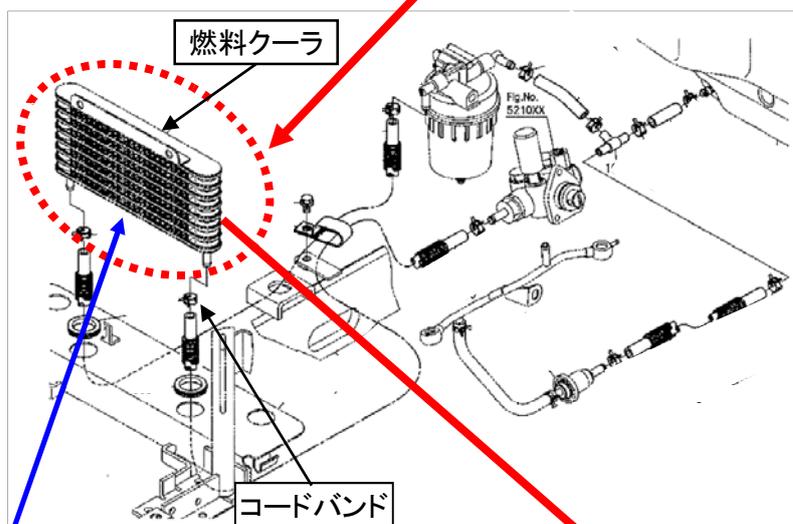

基準不適合発生箇所(1):

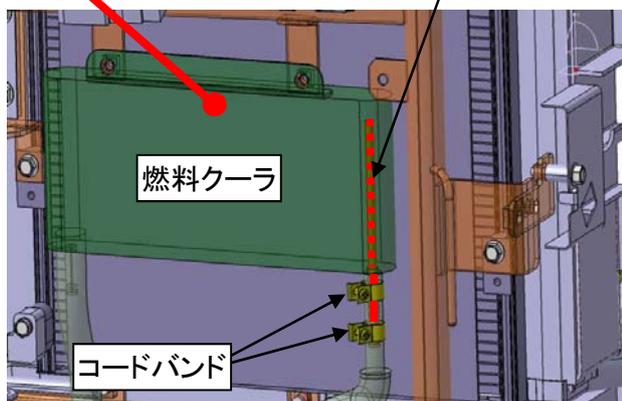

基準不適合発生箇所:

(1) 燃料クーラの構造が不適切なため、当該装置の内部に空気が滞留し、車体が揺れた際に滞留した空気を燃料配管が吸い込む場合がある。そのためエンジンへの燃料供給が不安定になり、エンジン回転数が低下する又はエンジンが停止するおそれ

改善の内容

全車両、燃料クーラに対策部品を装着し、コードバンドを交換及び追加する。

改善後の識別

フロントピラー上部に白ペイントを追加する。

