


改善箇所説明図

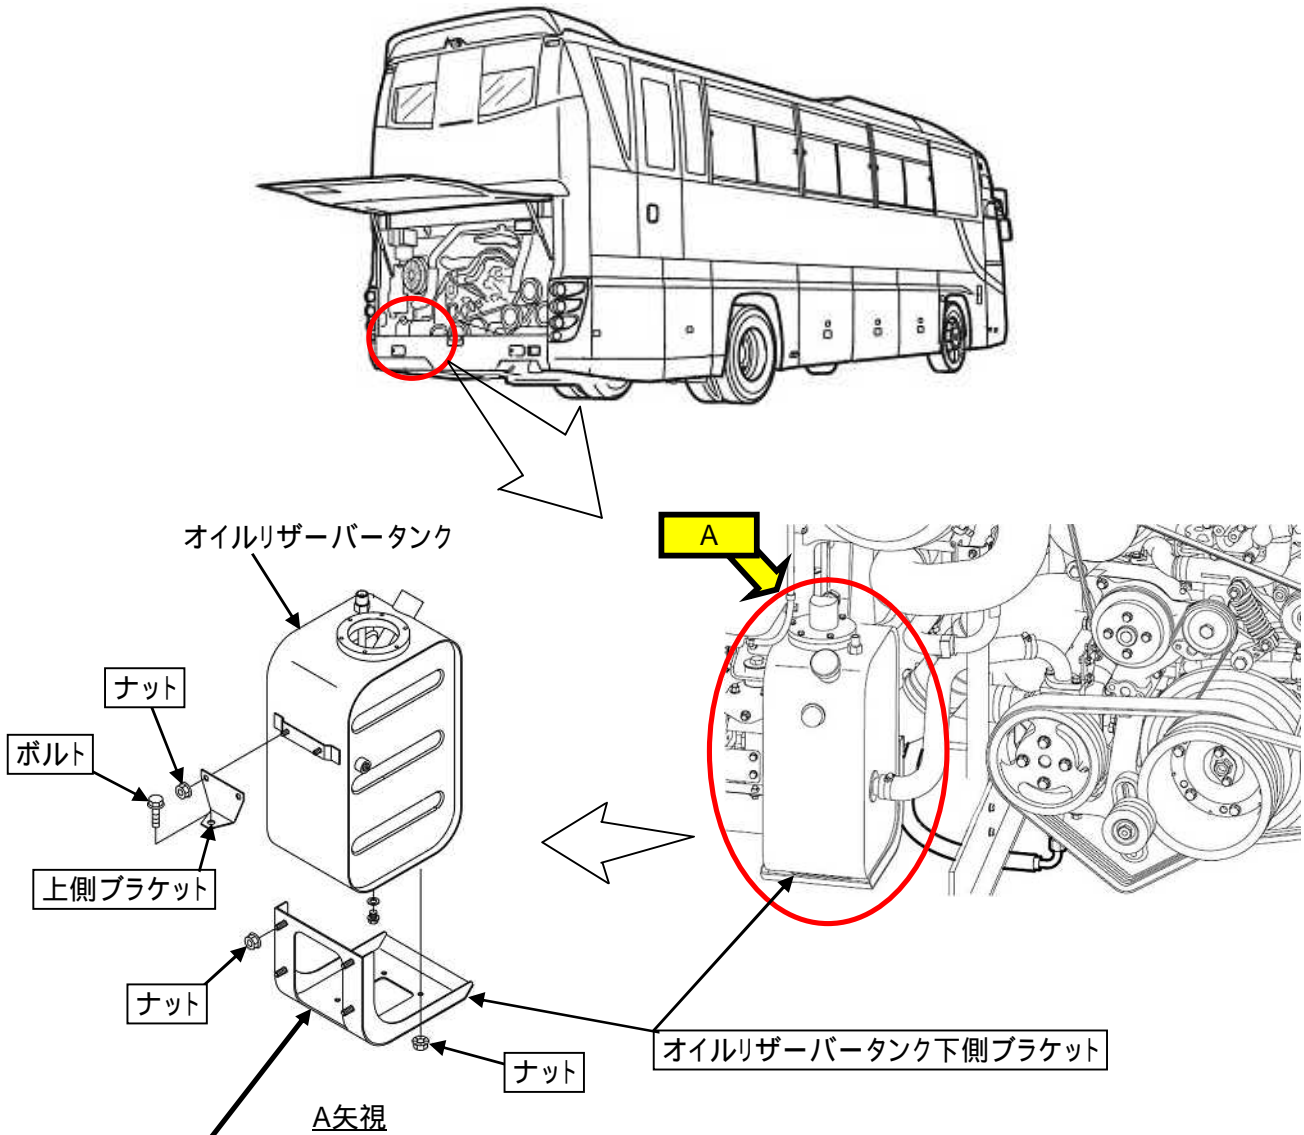

注: 内は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

大型観光バスにおいて、油圧式ファンドライブ用オイルリザーバータンクを固定しているブラケットのうち、下側ブラケットを誤って薄い板厚の材料で製造したため、走行中の振動で上側ブラケットに亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、下側ブラケット、オイルリザーバータンクに亀裂が生じ、最悪の場合、オイルリザーバータンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、下側ブラケットを良品に、上側ブラケットを新品に交換するとともに、当該ブラケットのボルト、ナットを全て新品に交換する。

識別 : 下側ブラケット付近のフレームに白色ペイントを塗布する。