

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年12月11日

リコール届出番号	3074	リコール開始日	平成24年12月11日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	電気装置(バッテリーケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのバッテリーのアース回路において、下記の製造時の原因によりアースケーブル端子と車体の固定が不確実なため、アースケーブル端子固定ボルトが緩み、接触不良となるものがある。そのため、バッテリー電源が断たれ、最悪の場合、エンジンが停止したり、扉が開いていた際は、扉が閉じるおそれがある。 ①防水シール材がアースケーブル端子と車体の間に噛み込んでいる。 ②防錆ワックス材がアースケーブル端子と車体の間に噛み込んでいる。 ③アースケーブル端子固定ボルト取付けナットと車体穴の芯がずれ、ボルトのねじ山と車体が干渉する。		
改善措置の内容	全車両、アースケーブル端子固定ボルト取付けナットをねじ切り処理し、 ①防水シール材を除去すると共に、アースケーブル端子固定ボルトを点検し、損傷している場合は当該ボルトを新品に交換する。 ②防錆ワックス材を除去すると共に、アースケーブル端子固定ボルトを新品に交換する。 ③アースケーブル端子固定ボルトを新品に交換する。		
不具合件数	①2件、②0件、③0件	事故の有無	①、②、③共になし
発見の動機	①市場からの情報による。②、③共に他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3074のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-KV234L3 LDG-KV234L3改 LKG-KV234L3 QDG-KV234L3 QDG-KV234L3改 QKG-KV234L3 QPG-KV234L3	日野 ブルーリボンII	KV234L3-7000001~KV234L3-7000241 平成22年 8月30日~平成24年 9月11日	224	① 223 ①+② 1
	LDG-KV234N3 LDG-KV234N3改 LKG-KV234N3 LKG-KV234N3改 QKG-KV234N3 QKG-KV234N3改 QPG-KV234N3 QPG-KV234N3改		KV234N3-7000001~KV234N3-7000315 平成22年 8月26日~平成24年10月15日	308	① 307 ①+② 1

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-KV234Q3 LDG-KV234Q3改 LKG-KV234Q3 LKG-KV234Q3改 QDG-KV234Q3 QDG-KV234Q3改 QKG-KV234Q3 QPG-KV234Q3	日野 ブルーリボンⅡ	KV234Q3-7000001～KV234Q3-7000103 平成22年 8月23日～平成24年10月17日	100	① 100
	SDG-KR290J1				
	(計 24 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 8月23日～平成24年10月17日	(計716台)	① 632 ② 2 ③ 84

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。