

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年1月24日

リコール届出番号	3080	リコール開始日	平成25年1月25日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（吸気ダクト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗降性改善のためステップの奥行きを広くしたダブルキャブを搭載したトラックにおいて、吸気ダクトの吸入口への遮水性能が不足しているため、水溜り路・冠水路等を走行すると、当該吸入口より水が浸入することがある。そのため、エンジン内部に水が浸入し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、吸気ダクトの吸入口の向きを変更し、吸気ダクトとエアクリーナの結合部にシールを追加するとともに、遮蔽板を追加したエアクリーナに交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3080のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-FRR33D4	フォワード	FRR33D4-3001353～FRR33D4-3001769 平成9年6月30日～平成9年8月30日	5	
	KC-FRR33D4V		FRR33D4-7000019～FRR33D4-7000792 平成10年6月29日～平成15年11月13日	36	
	KK-FRR33D4V		FRR33G4-7000521～FRR33G4-7000714 平成11年11月12日～平成13年6月22日	5	
	PA-FRR34D4		FRR34D4-7000021～FRR34D4-7000047 平成17年7月30日～平成18年6月2日	6	
	PA-FRR34G4		FRR34G4-7000436～FRR34G4-7000916 平成17年7月30日～平成19年2月14日	7	
	PB-FRR35D3V		FRR35D3-7000174～FRR35D3-7000826 平成16年7月10日～平成18年9月16日	20	
	PB-FRR35G3		FRR35G3-7000277～FRR35G3-7000931 平成16年7月31日～平成18年9月20日	15	
	PB-FRR35G3V		FRR35H3-7000056～FRR35H3-7000203 平成16年7月3日～平成19年7月6日	26	
	PB-FRR35H3V		FRS33D4J-7000021～FRS33D4J-7000119 平成11年10月7日～平成14年5月24日	4	
	KK-FRS33D4J		FRS35D3J-7000004～FRS35D3J-7000073 平成16年7月29日～平成18年8月24日	8	
	PB-FRS35D3J		FRS35G3J-7000022～FRS35G3J-7000042 平成17年7月29日～平成18年10月13日	8	
	PB-FRS35G3J				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-FSR33D4 KK-FSR33D4	フォワード	FSR33D4-3000348 平成9年9月11日	1	
			FSR33D4-7000047～FSR33D4-7000511 平成10年10月2日～平成15年7月7日	9	
	KC-FSR33G4V KK-FSR33G4V		FSR33G4-3000214～FSR33G4-3000266 平成9年8月18日～平成9年10月13日	6	
			FSR33G4-7000031～FSR33G4-7000717 平成10年9月4日～平成15年10月15日	67	
	PA-FSR34D4		FSR34D4-7000145 平成18年8月5日	1	
	PA-FSR34G4		FSR34G4-7000198～FSR34G4-7000384 平成17年8月23日～平成18年9月16日	6	
	PB-FSR35D3V		FSR35D3-7000009～FSR35D3-7000033 平成16年7月2日～平成16年10月14日	4	
	PB-FSR35G3 PB-FSR35G3V		FSR35G3-7000019～FSR35G3-7000217 平成16年7月3日～平成18年9月12日	48	
	KK-FSS33D4J		FSS33D4J-7000045～FSS33D4J-7000086 平成12年7月28日～平成14年3月7日	2	
	KK-FSS33G4J		FSS33G4J-7000002～FSS33G4J-7000103 平成11年10月6日～平成15年7月30日	17	
	PB-FSS35D3J		FSS35D3J-7000053～FSS35D3J-7000086 平成17年9月7日～平成18年10月27日	5	
	PB-FSS35G3J		FSS35G3J-7000004～FSS35G3J-7000082 平成16年7月29日～平成18年11月1日	40	
	(計26型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年6月30日～平成19年7月6日	(計346台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。