


改善箇所説明図

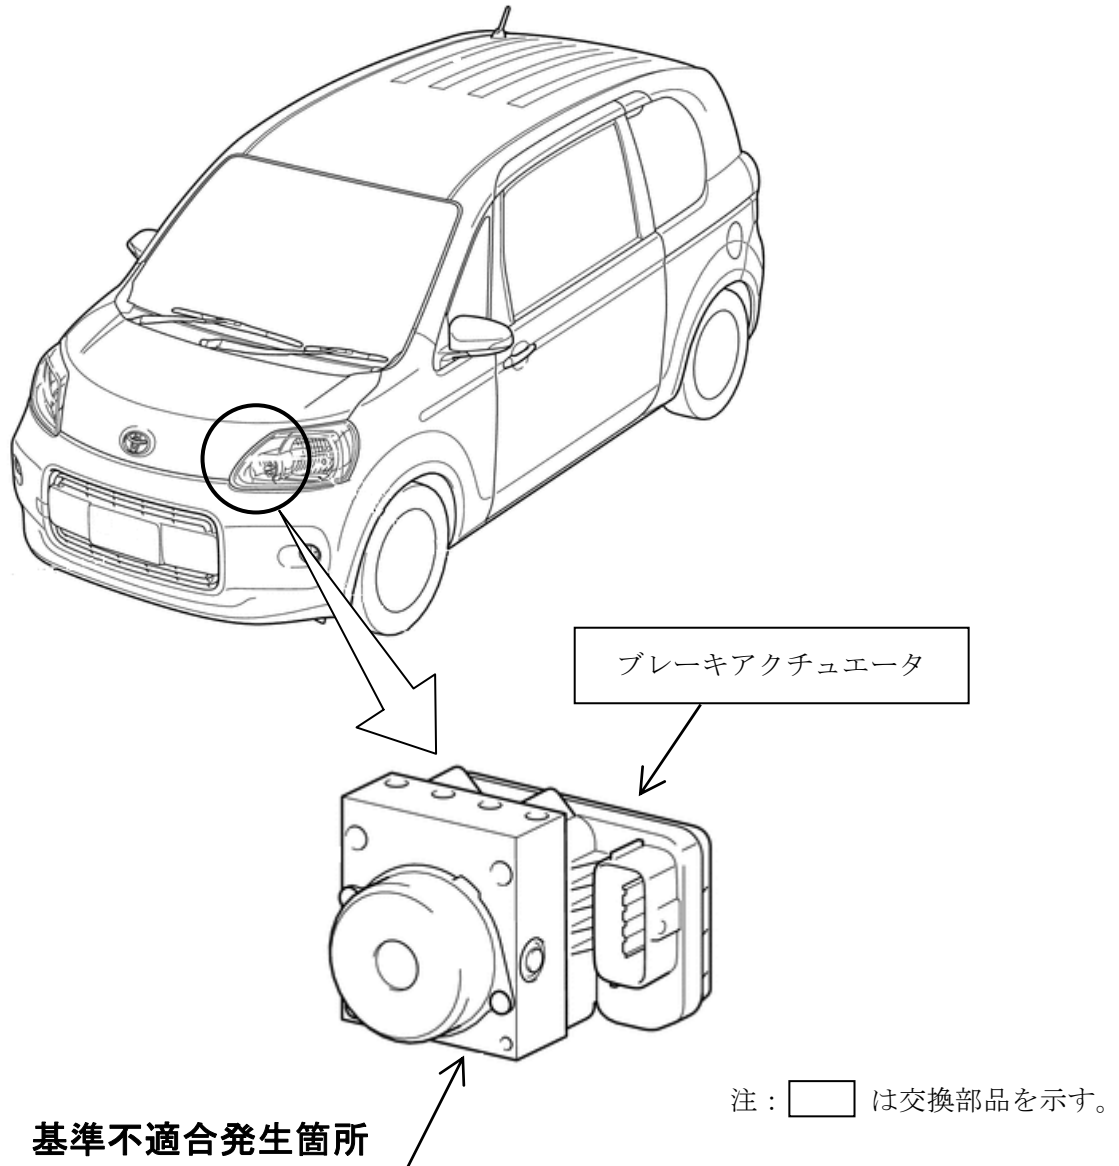

ブレーキアクチュエータにおいて、誤ったシールリングが組み付けられたものがある。
そのため、当該シール部よりブレーキアクチュエータ内にブレーキ液が漏れてブレーキ警告灯が点灯するとともに、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキアクチュエータの製造番号を確認し該当するものは良品に交換するとともに、当該ブレーキアクチュエータのコネクタ部を点検し、ブレーキ液の付着が認められた場合は、電気配線を新品と交換する。

識別

改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。