

## ヤマハ発動機（株）による補修用ブレーキシューの自主改善の実施について

ヤマハ発動機(株)から、補修用部品として販売したブレーキシューについて、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成25年3月6日
不具合の内容	ドラム式の制動装置において、ブレーキシューの製造が不適切なため、ブレーキシューとライニングの接着が不十分なものがある。そのため、ブレーキ操作を繰り返すとライニングが剥がれ、制動時にドラムとシューの隙間に噛み込み、意図した以上の制動力が加わることがあるため、低速時に走行安定性を損なうおそれがある。
改善の内容	当該ブレーキシュー一式を良品と交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	・出荷先の販売店を通じ、ダイレクトメール又は電話等で通知する。 ・ホームページに自主改善情報を掲載する。

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数	備考	
				対象型式	通称名
ブレーキシュー一式	5SW-WF53E-10	平成23年4月27日～ 平成24年6月28日	150セット	JBH-SA39J	「ジヨグ CE50D」 「ジヨグ CE50ZR」
				JBH-SA37J	「ビerno XC50」 「ビerno XC50D」 「ビernoモルフェ XC50H」
				EBJ-SE53J	「アクシストリート XC125E」

備考：車両に装着して販売したものは、同日付けでリコール届出（届出番号3113、対象台数16,128台）を行います。

問合せ先 ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室  
TEL 0120-090-819