


改善箇所説明図



左ハンドル車で説明


基準不適合発生箇所

チェックバルブ

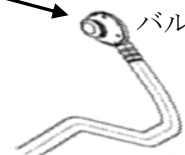

バキュームライン

基準不適合発生箇所

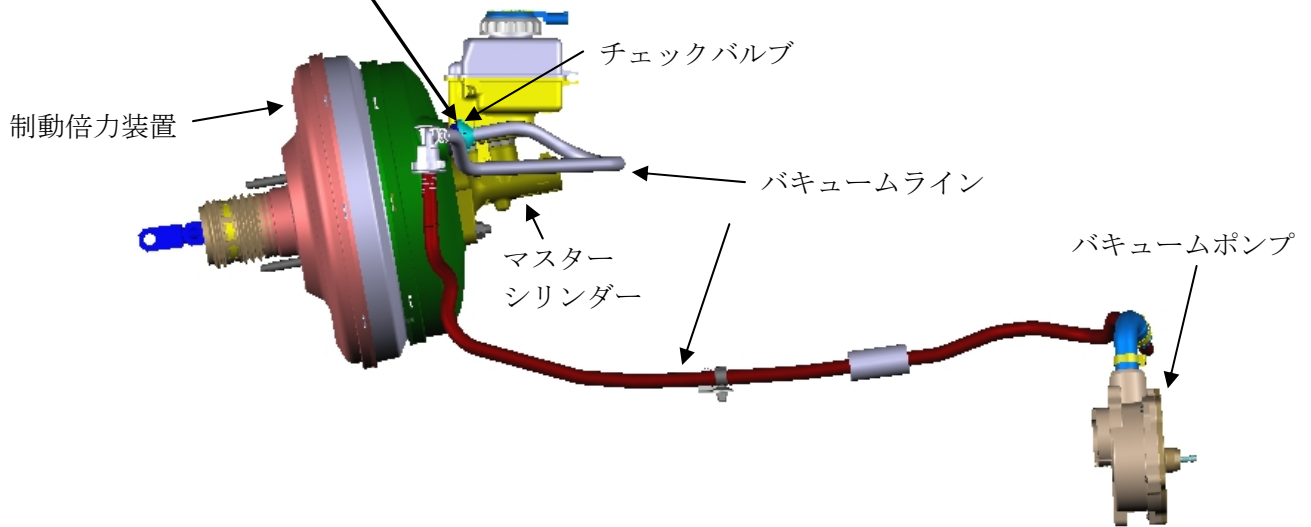

不具合の内容

制動倍力装置のバキュームラインに装着されているチェックバルブの材質が不適切なため、密閉不良が起これバキュームポンプから霧化したエンジンオイルが制動倍力装置に浸入し、内部ダイヤフラムが損傷することがある。そのため、当該倍力装置の気密性が保持できなくなり、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策品のチェックバルブを装着したバキュームラインと交換する。
また、制動倍力装置へのエンジンオイル浸入の有無を点検し、エンジンオイルの浸入があった場合は、制動倍力装置及びブレーキマスターシリンダーを新品と交換する。

識別：右ストラットタワーに黄色ペイントを塗布する。