

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年4月11日

リコール届出番号	外-1919	リコール開始日	平成25年4月12日	
届出者の氏名又は名称	HONDA OF AMERICA MFG., INC. 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 岩田 秀信 製作者名：HONDA OF AMERICA MFG., INC. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1919のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ オブ アメリカ	UN-EN2	「シビック GX」	EN2-1000012～EN2-1000131 平成13年2月7日～平成13年8月3日	102	
			EN2-1100001～EN2-1100120 平成14年4月24日～平成14年8月7日	106	
			EN2-1200003～EN2-1200062 平成15年1月22日	51	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年2月7日～平成15年1月22日	(計259台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。