

リコール届出一覧表（第2号様式）

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年5月24日

リコール届出番号	3157	リコール開始日	平成25年5月24日
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役社長 筆谷 高明 TEL:0798-66-2330		
不具合の部位(部品名)	ダンブ操作用コントロールワイヤ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ダンブ車において、ダンブ操作用のコントロールワイヤの配策を誤ったため、走行中の振動によりコントロールワイヤがリヤブレーキ用エアチューブと接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該エアチューブが損傷しエアが漏れ、最悪の場合、制動能力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントロールワイヤの配策を点検し、配策が不適切なものは正規の配策に変更するとともに、リヤブレーキ用エアチューブを点検し、損傷しているものは当該エアチューブを新品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:電話、またはダイレクトメールにて通知するとともに、弊社のホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.3157のステッカを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FV50VX	「スーパーグレート」	FV50VX-500006~FV50VX-505439 平成22年6月16日~平成24年3月2日	57台	
	LDG-FV50VY		FV50VY-505089, FV50VY-505090 平成23年12月17日, 平成23年12月17日	2台	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-505255~FP54VD-505832 平成23年8月10日~平成24年3月30日	4台	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500022~FU50VY-500151 平成22年9月14日~平成23年12月22日	3台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FV50VX	「スーパー グレート」	FV50VX-500246, FV50VX-500261 平成24年1月28日, 平成24年2月27日	2台	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500086 平成23年3月25日	1台	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500019～FV50VZ-500340 平成22年8月20日～平成24年3月1日	7台	
	QDG-FV50VX		FV50VX-520038～FV50VX-520180 平成24年7月20日～平成24年7月25日	3台	
	QDG-FV50VY		FV50VY-520064 平成24年10月10日	1台	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-520156 平成24年8月29日	1台	
	QKG-FU50VY		FU50VY-500189～FU50VY-530014 平成24年5月14日～平成25年2月20日	4台	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-502177 平成24年3月26日	1台	
	QKG-FV50VX		FV50VX-500282～FV50VX-530370 平成24年3月30日～平成25年3月22日	60台	
	QKG-FV50VY		FV50VY-530058～FV50VY-530093 平成25年2月13日～平成25年3月11日	4台	
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-520026, FV50VZ-530002 平成24年7月26日, 平成25年1月18日	2台	
	(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成22年6月16日～平成25年3月22日	(計152台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。