
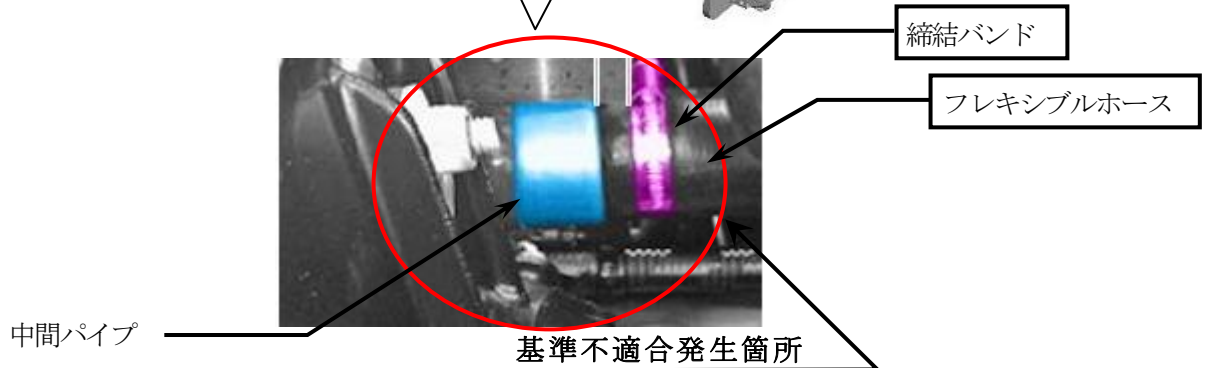


改善箇所説明図

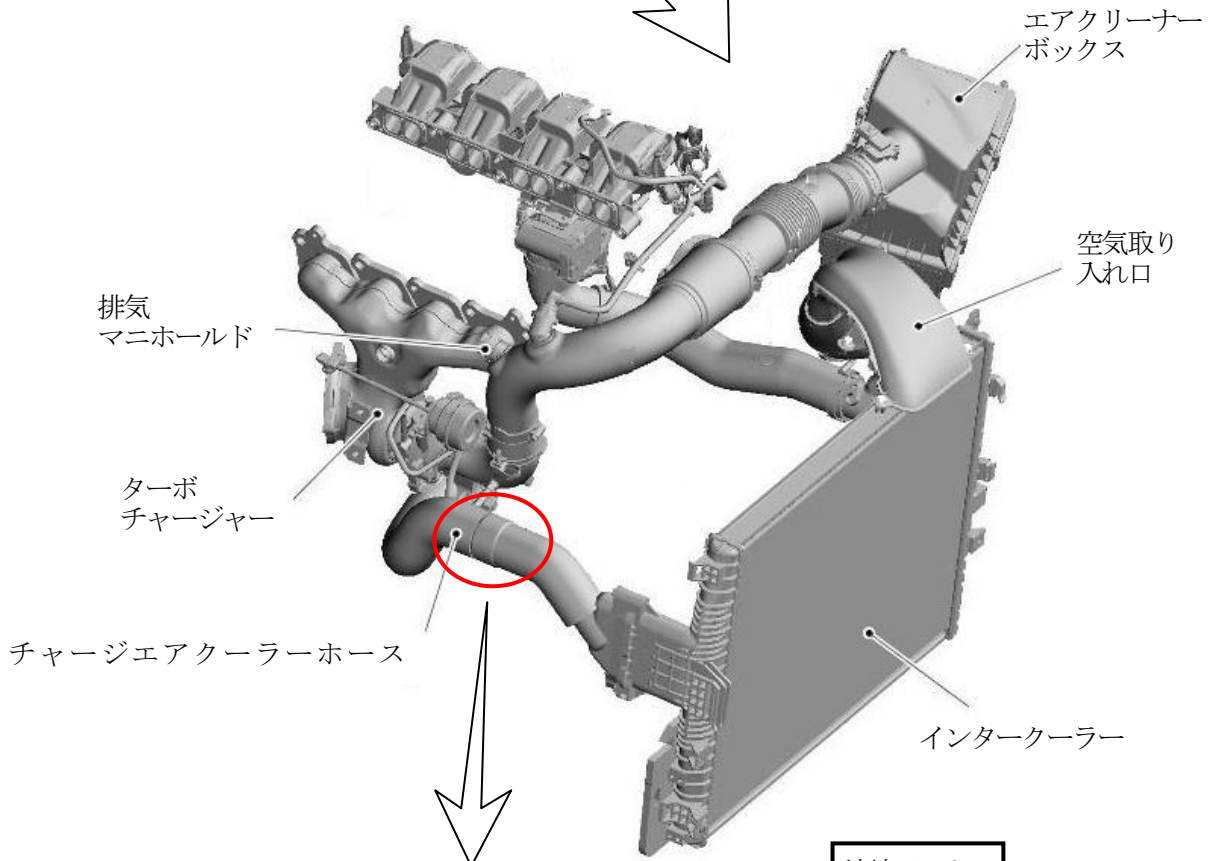

ターボチャージャーとインタークーラー間を接続するチャージエアクーラー（CAC）ホースにおいて、中間パイプへのフレキシブルホースの差し込みが浅いもの及び当該ホースの縮結バンドの位置が不適切なものがあるため、加速時等の過給圧増加で当該ホースが膨らんだ際、当該ホースが中間パイプから抜けて、空気が供給されなくなることでエンジンが停止し、始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フレキシブルホースの差し込み及び縮結バンド位置を点検し、不適切なものは正しい位置に修正する。

識別：チャージエアクーラーホースの縮結バンドに黄ペイントを塗布する。

注： は修正部位を示す。