


①改善箇所説明図
(前照灯不灯)

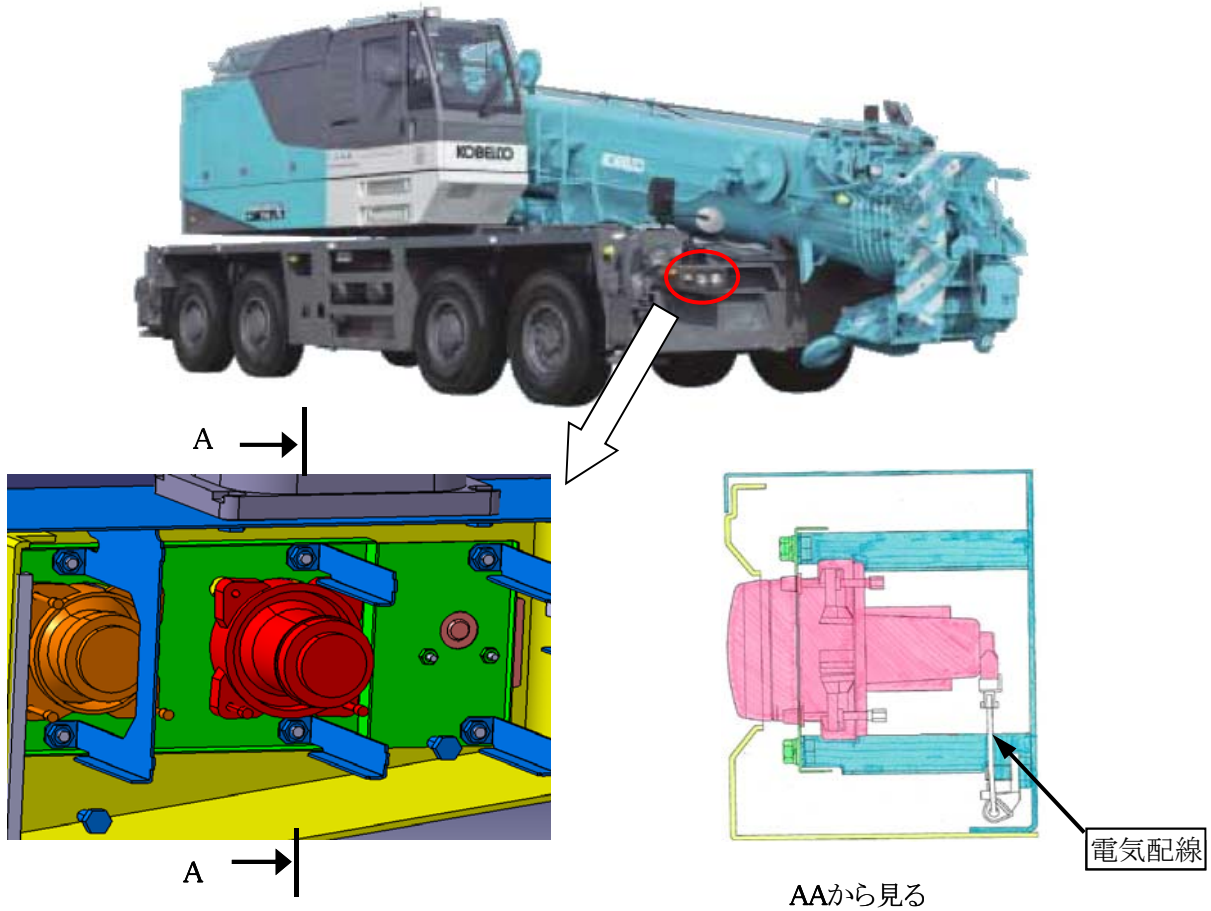


不具合の内容


前照灯の電気配線において、電源プラス側が前照灯のボディ側になっているため、前照灯ボディの塗装が剥がれて、車両本体と導通した場合に短絡が発生してヒューズが切れ、前照灯が点かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線の極性を反転させる中継配線を入れる対策を行う。

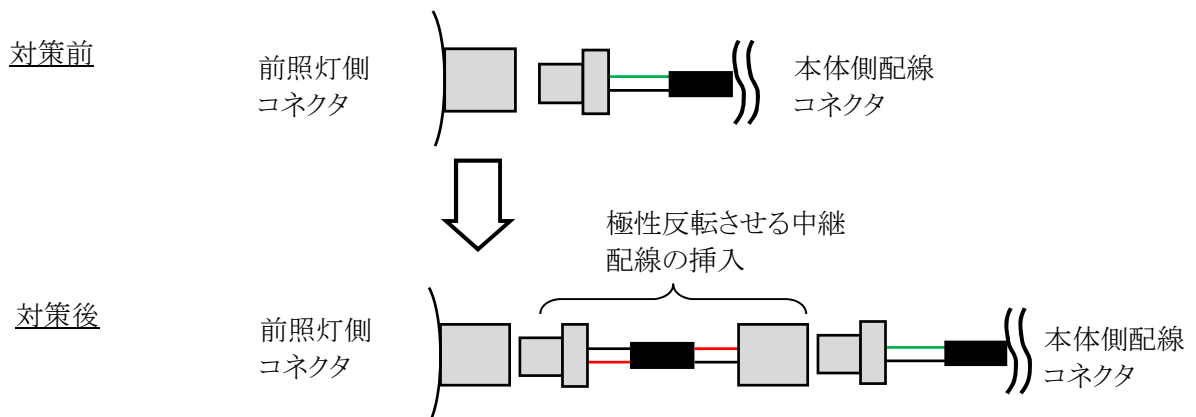

識別: 電気配線の外観にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。

注 :  は交換部品を示す。