


改善箇所説明図

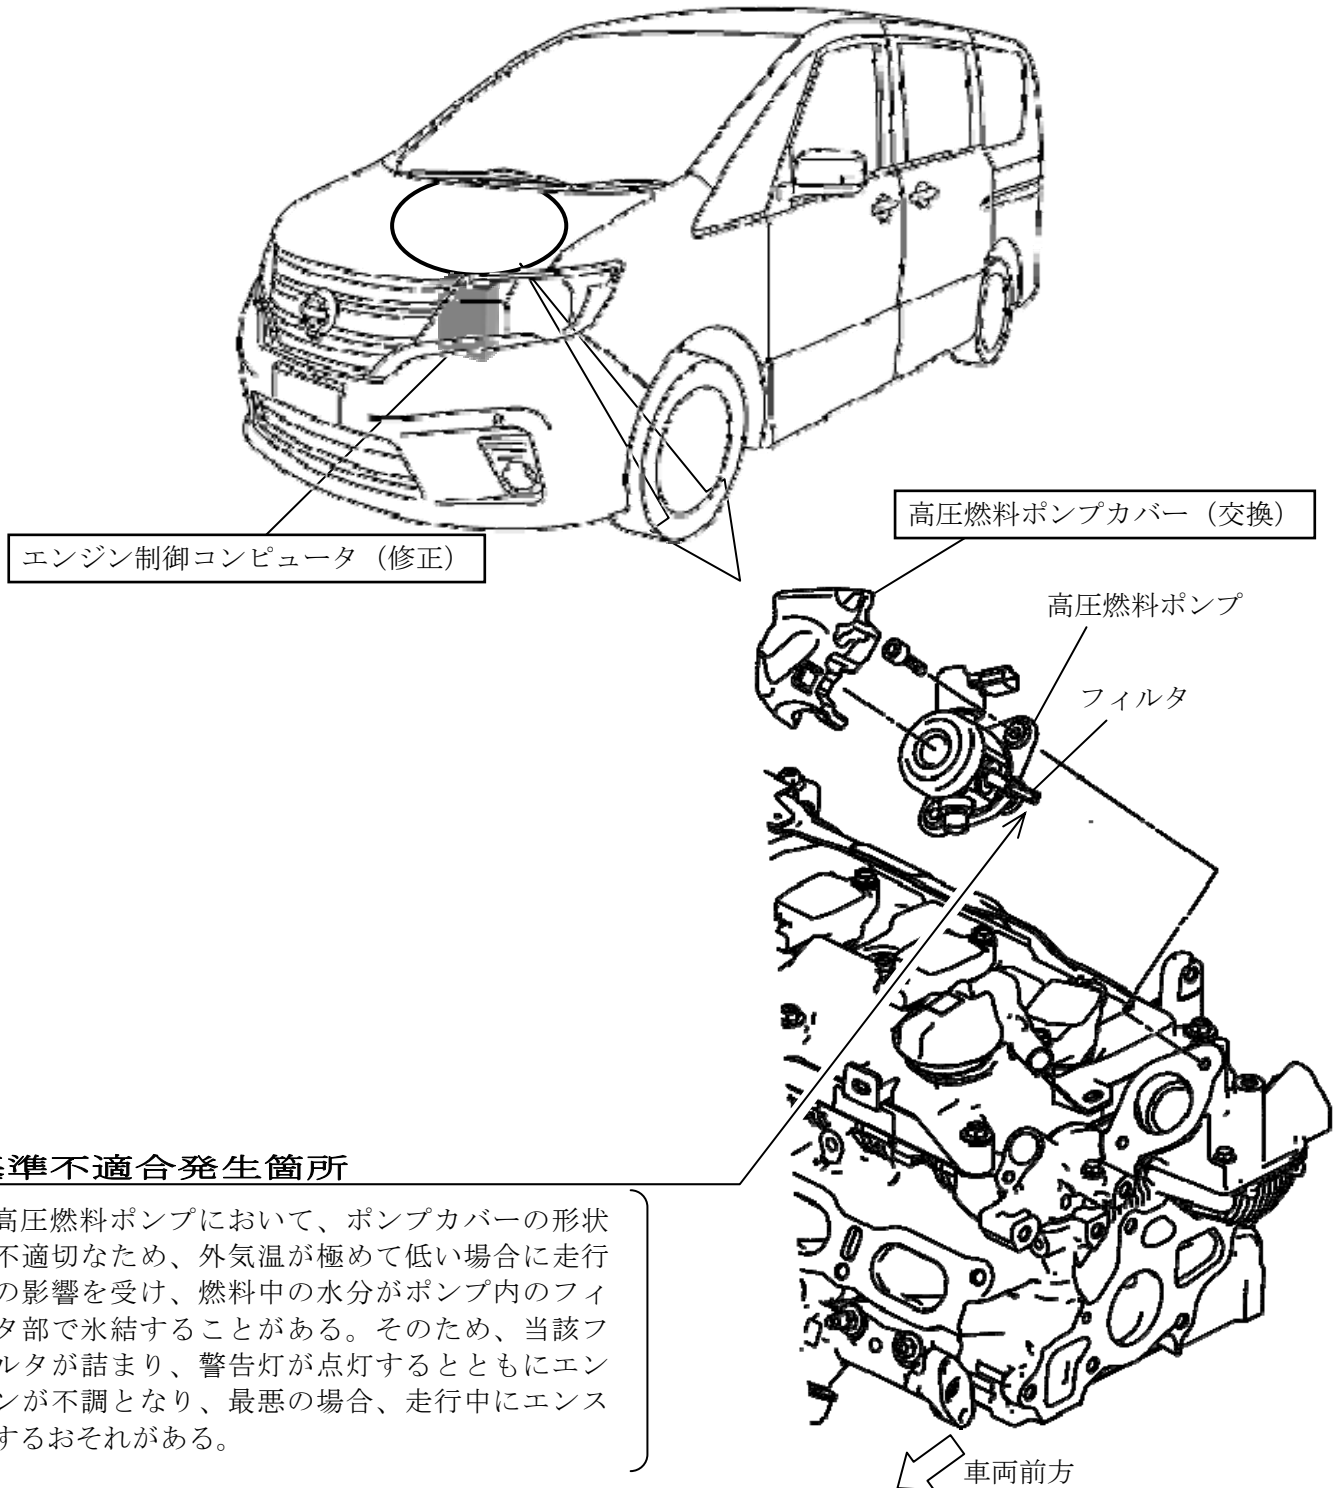

基準不適合発生箇所

高圧燃料ポンプにおいて、ポンプカバーの形状が不適切なため、外気温が極めて低い場合に走行風の影響を受け、燃料中の水分がポンプ内のフィルタ部で氷結することがある。そのため、当該フィルタが詰まり、警告灯が点灯するとともにエンジンが不調となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ポンプカバーを対策品と交換するとともに、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換または修正する部品を示す。