
 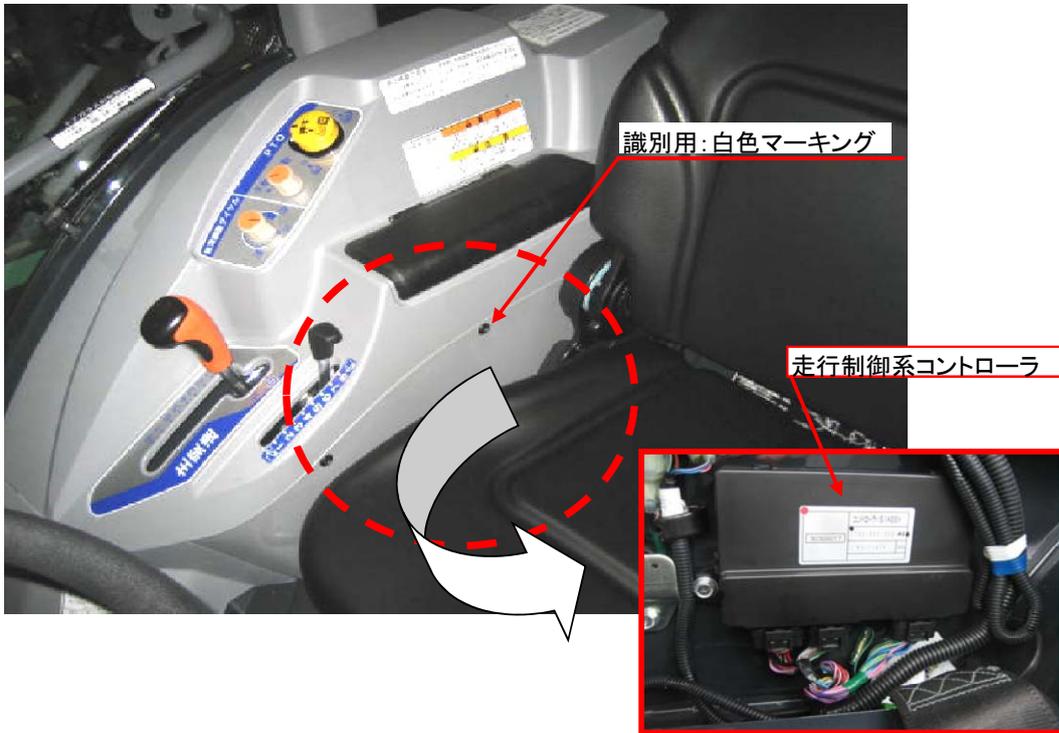


[改善箇所説明図] ②



不具合発生箇所

注: は、プログラムを書き換える部品を示す。

動力伝達装置の前後進用油圧クラッチにおいて、走行制御系コントローラのプログラムが不適切なため、エンジン始動直後に後進操作を行うと、後進油圧クラッチが伝達する駆動力がブレーキ制動力を上回り停止できないおそれがある。

改善内容

全車両、走行制御系コントローラのプログラムを書き換える。

識別

コントローラ部のカバー取付ネジ頭部に白色マーキングをする。