

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 1 月 16 日

リコール届出番号	外-2005	リコール開始日	平成 26 年 1 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後車軸において、製造公差の組み合わせにより、後輪駆動用インプットシャフトとベアリングの接触部に隙間ができるため、錆が発生して接触部が摩耗するものがある。定期点検を実施せず、長期間使用した場合、摩耗が進行して走行安定性に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアホイールの遊び等を点検し、規定範囲を超える場合はインプットシャフトおよびベアリングを良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2005 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F800S	「BMW F800S」	WB10216027ZP17798 ～ WB102160X9ZP24405 平成18年6月2日 ～ 平成19年2月19日	786 台	
	F800ST	「BMW F800ST」	WB10234J27ZR01470 ～ WB102340X8ZR09907 平成18年8月2日 ～ 平成20年1月9日	607 台	
	F800ST	「BMW F800ST」	WB10234058ZU39060 ～ WB10234029ZU42466 平成20年1月16日 ～ 平成21年2月24日	194 台	
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年6月2日 ～ 平成21年2月24日	(計 1,587 台)	