


改善箇所説明図

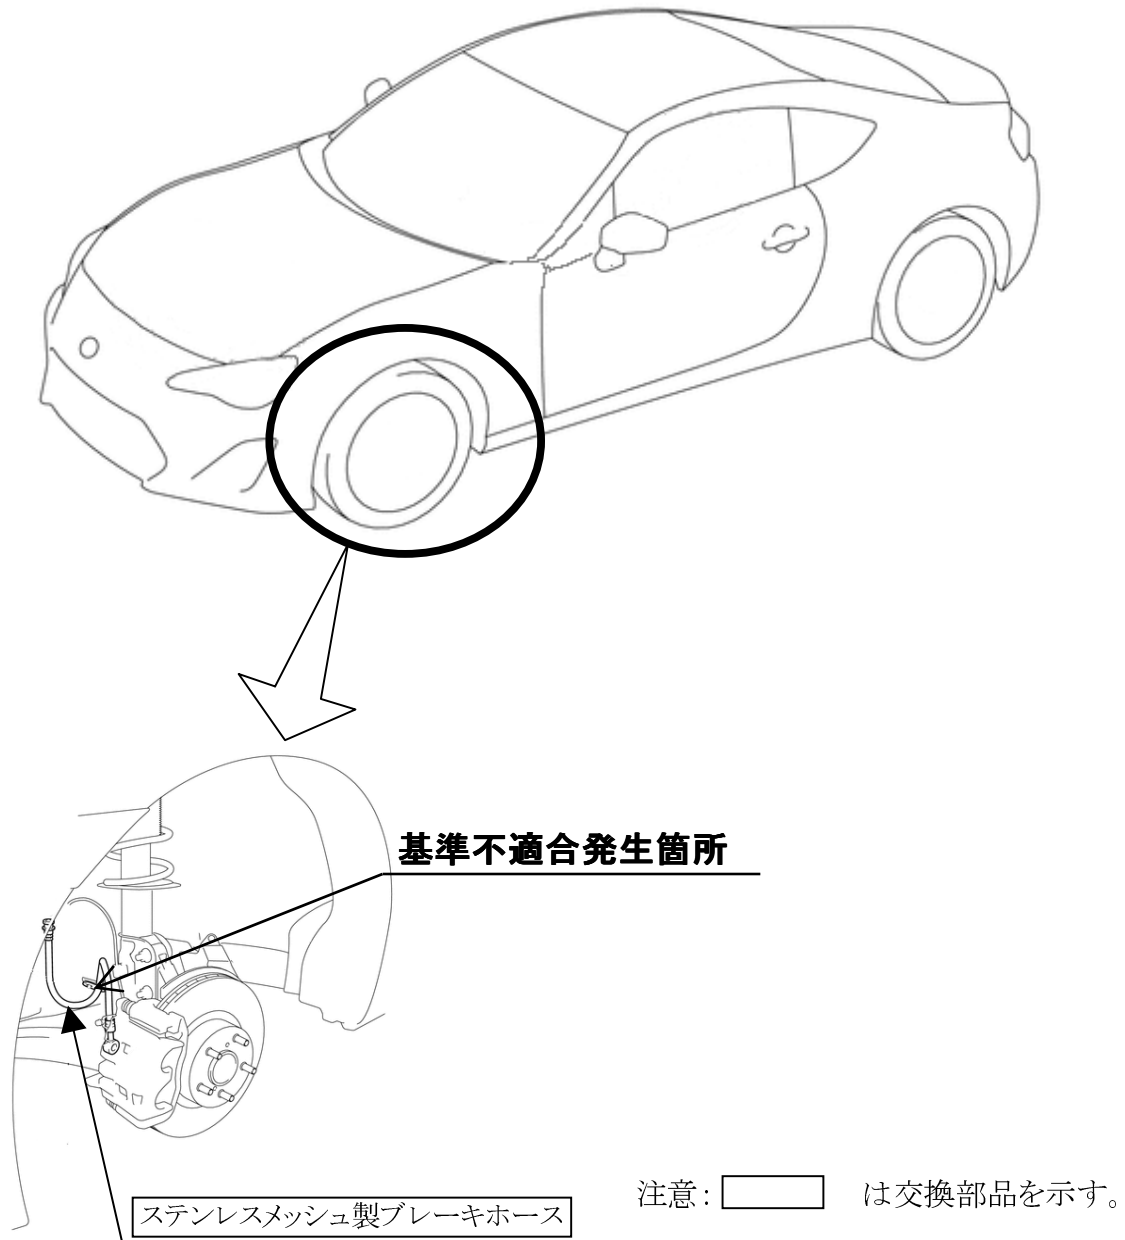

後付け部品として設定したステンレスメッシュ製ブレーキホースにおいて、固定金具付近に想定を超える曲げが集中し、損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

当該ステンレスメッシュ製ブレーキホースをゴム製ブレーキホースに交換する。