

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 2月12日

リコール届出番号	3302	リコール開始日	平成26年 2月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーマネジメントコントロールコンピュータ、モータ・ジェネレータコントロールコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムにおいて、制御ソフトが不適切なため、加速時などの高負荷走行時に、昇圧回路の素子に想定外の熱応力が加わることがある。そのため、使用過程で当該素子が損傷し、警告灯が点灯して、フェールセーフのモータ走行となる。また、素子損傷時に電気ノイズが発生した場合、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御ソフトを対策仕様に修正する。 制御ソフト修正後に素子が損傷して警告灯が点灯した場合は、電力変換器（DC-ACインバータ）のモジュールを無償交換する。		
不具合件数	308件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3302のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	「プリウス」	ZVW30-1000000～ZVW30-1795341 平成21年3月23日～平成26年2月5日	456,959	
			ZVW30-5000004～ZVW30-5740951 平成21年3月23日～平成26年2月5日	444,396	
			ZVW30-0052877～ZVW30-0333134 平成21年9月4日～平成23年12月17日	84,877	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年3月23日～平成26年2月5日	計986,232	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。