

連絡先 自動車局審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42354  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年3月11日

リコール届出番号	3322	リコール開始日	平成26年3月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	乗降口(助手席ドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席ドアにおいて、ドア内部に入った水がドアロックケーブル端部に到達するものがあり、ドアロックケーブル内に浸入した水が凍結することがある。そのため、その状態でドアを開けたあとドアロックケーブルが戻らず、ドアが閉まらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サービスホールカバーとドアロックケーブルを対策品と交換するとともに、サービスホールカバーの位置決め用ブラケットを追加する。		
不具合件数	47件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3322のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA600S	「タント」	LA600S -0000073～LA600S -0059052 平成25年9月26日～平成26年2月1日	57,493	
	DBA-LA610S		LA610S -0000063～LA610S -0011759 平成25年9月27日～平成26年1月28日	11,420	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月26日～平成26年2月1日	(計 68,913 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。