連絡先自動車局審査・リコール課リコール監理室TEL03-5253-8111内線42354アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 5月15日

リコール届出番号	3 3 5 7	リコール開始日	平成26年 5月16日			
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0 1 2 0 - 4 0 2 - 2 5 3					
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (ボルト)					
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	る構造、装置又は 結構造が不適切なため、締結ボルトが緩み、異音やハンドル振動が発生すること がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが脱落し、最悪の場合					
改善措置の内容	全車両、前輪の当該結合部にばね座金を追加するとともに、強度を上げた対策 ボルトに交換し、改善した規定トルクで再締め付けする。また、市場における整 備時に部品が混同されることを防止するため、後輪についても同様の改善措置を 実施する。					
不 具 合 件 数	1件	事故の有無	無し			
発見の動機	市場からの情報による。					
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.3357 のステッカーを貼付する。					

車 名	型式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリ アル番号)の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
スズキ	ABA-JB23W	「ジムニー」	JB23W-680014∼JB23W-708971	28, 950	
			平成24年5月7日~平成26年3月26日		
	ABA-JB43W		JB43W-560008∼JB43W-562052	2, 045	
			平成24年5月7日~平成26年3月25日		
マツダ	ABA-JM23W	「AΖ-オフロ	JM23W-680003∼JM23W-680752	749	
		ード」	平成 24 年 5 月 7 日~平成 26 年 1 月 31 日	749	
(計3型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲)	(計31,744台)	
	(11 0 7.74)	(月12十1年)	平成24年5月7日~平成26年3月26日	(#1 01, 111 🖽)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。