

改善箇所説明図



シートベルトテンショナー交換が必要な状態



基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席のシートベルトにおいて、乗降するたびにシートベルトスリーブに繰り返し負荷がかかることで内部のケーブルが破断することがある。その状態で事故が発生した場合、シートベルトが適切に作動せず、被害が拡大するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席及び助手席のシートベルトスリーブの状態を点検し次の対策をする。

- ①スリーブに破損がある場合は、シートベルトテンショナーを新品に交換した上で、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。
- ②スリーブに破損がない場合は、スリーブを除去し改善キットを取り付ける。

識別：隔壁の車台番号打刻下部に青色のペイントを塗布する。また、点検整備記録簿にリコール実施の旨を記載する。