


改善箇所説明図

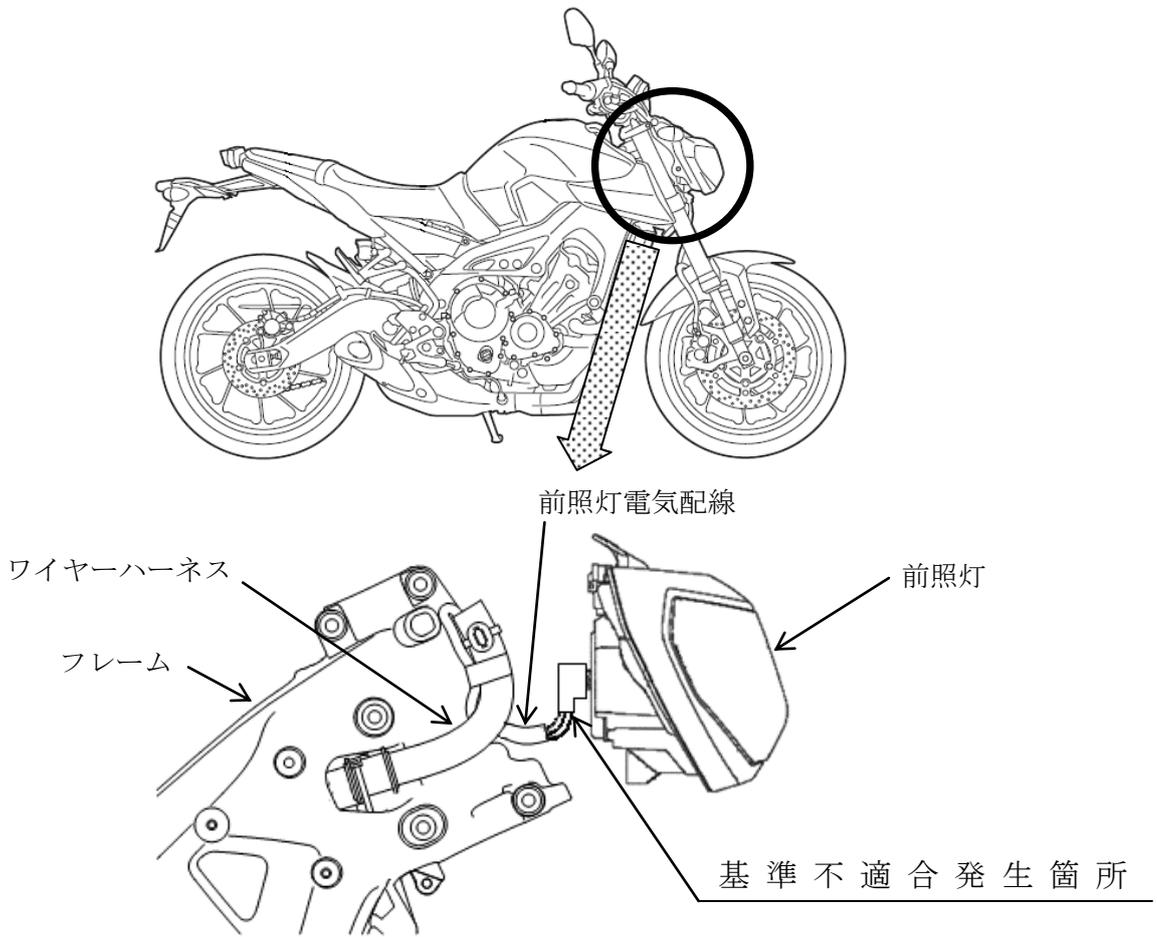


前照灯電気配線の取り回しが不適切なため、ハンドルを左右に動かすことにより電気配線が屈曲するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、屈曲が繰り返された電気配線が断線し、前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容：全車両、前照灯電気配線にサブハーネスを追加し、取り回しを変更する。

(前照灯裏側)

改善前

改善後

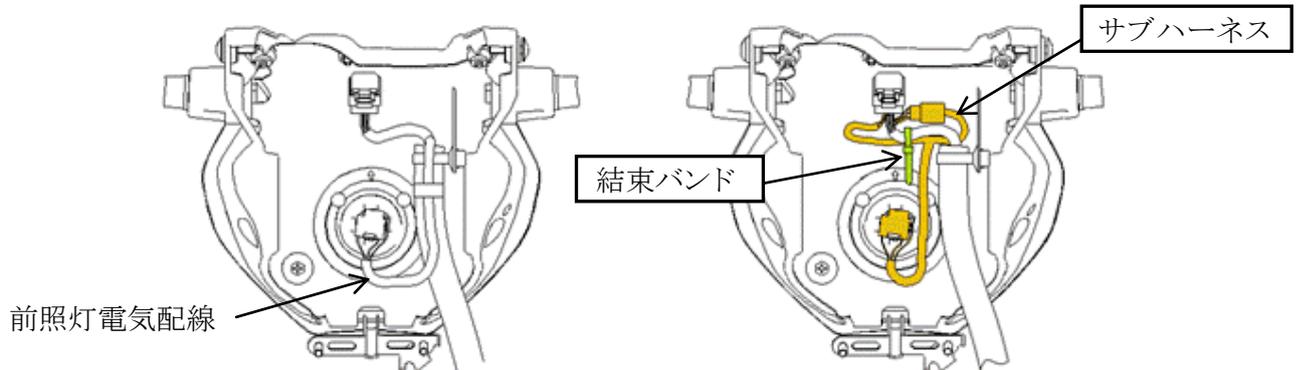

識別：サイドスタンドブラケットの取付ボルト下部付近に白ペイントを塗布する。

注： は追加部品を示す。