

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 9 月 25 日

リコール届出番号	外-2093	リコール開始日	平成 26 年 9 月 25 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	トランスミッション (オイルシール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションにおいて、オイル流路の設計が不適切なため、オイルの圧力によってアウトプットシャフト側のオイルシールが抜け出すものがある。そのため、オイルが漏れ出し、最悪の場合、漏れ出したオイルがリアタイヤにかかり走行安定性に支障をきたすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルシールが抜け出さないようロックプレートを装着する。また、オイルシールを点検し、必要に応じて新品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2093 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	EBL-R12NA	「BMW R1200GS」	WB10A0109DZ107462 ～ WB10A0106DZ126020 平成 24 年 10 月 29 日 ～ 平成 25 年 7 月 5 日	457 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 24 年 10 月 29 日 ～ 平成 25 年 7 月 5 日	(計 457 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。