

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成26年11月7日

リコール届出番号	3458	リコール開始日	平成26年11月7日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	制動装置(ブレーキバルブ)				
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの制動装置において、ブレーキバルブの構造が不適切なため、 ①イコライザバルブ内に圧力が残る場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキバルブ内の油温上昇に伴い、イコライザバルブ内に残った圧力が高くなり、最悪の場合、ブレーキペダルを踏み込めなくなる。 ②ポンピングブレーキをした際の圧力変動により、チェックバルブとピストンが干渉することがある。そのため、チェックバルブとピストンが噛み込みブレーキペダルが戻り不良となり、最悪の場合、ブレーキがロックすることがある。				
改善措置の内容	全車両、ブレーキバルブを対策品に交換する。				
不具合件数	41 件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 3458のステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	65B	「AF865」	65B-00151～65B-00245 平成11年4月19日～平成15年9月29日	95	
		「AF875」	90A-00151～90A-00332 平成11年4月19日～平成16年5月21日	182	
	90A	「AF880」	90A-20151～90A-20393 平成11年4月20日～平成16年8月3日	243	
		「AF890」	90A-40151～90A-40619 平成11年4月20日～平成16年9月16日	469	
三菱	MT65B	「MT651」	T65B-50015～T65B-50041 平成11年12月2日～平成15年11月10日	27	
		「MT751」	T90B-50015～T90B-50054 平成11年12月6日～平成15年3月4日	40	
	MT90B	「MT801」	T90B-70015～T90B-70031 平成12年3月30日～平成15年3月5日	17	
		「MT901」	T90B-90015～T90B-90055 平成12年4月3日～平成16年3月25日	41	
ヤンマー	-	「EF880」	88A-00101～88A-00146 平成17年1月14日～平成22年1月28日	46	
		「EF890」	95A-00101～95A-00169 平成17年2月4日～平成22年6月4日	69	
		「EF895」	95A-50101～95A-50654 平成17年2月9日～平成22年8月30日	474	
	EDR-105B	「EG97」	105B-070101～105B-070171 平成23年1月28日～平成25年9月11日	71	ホイール
			105B-050101～105B-050141 平成23年12月25日～平成24年7月16日	41	ハーフクローラ
		「EG105」	105B-030101～105B-030519 平成23年1月21日～平成25年10月25日	419	ホイール
			105B-000101～105B-000344 平成23年1月13日～平成25年10月28日	244	ハーフクローラ
(計6型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年4月19日～平成25年10月28日	(計2478台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。