


改善箇所説明図

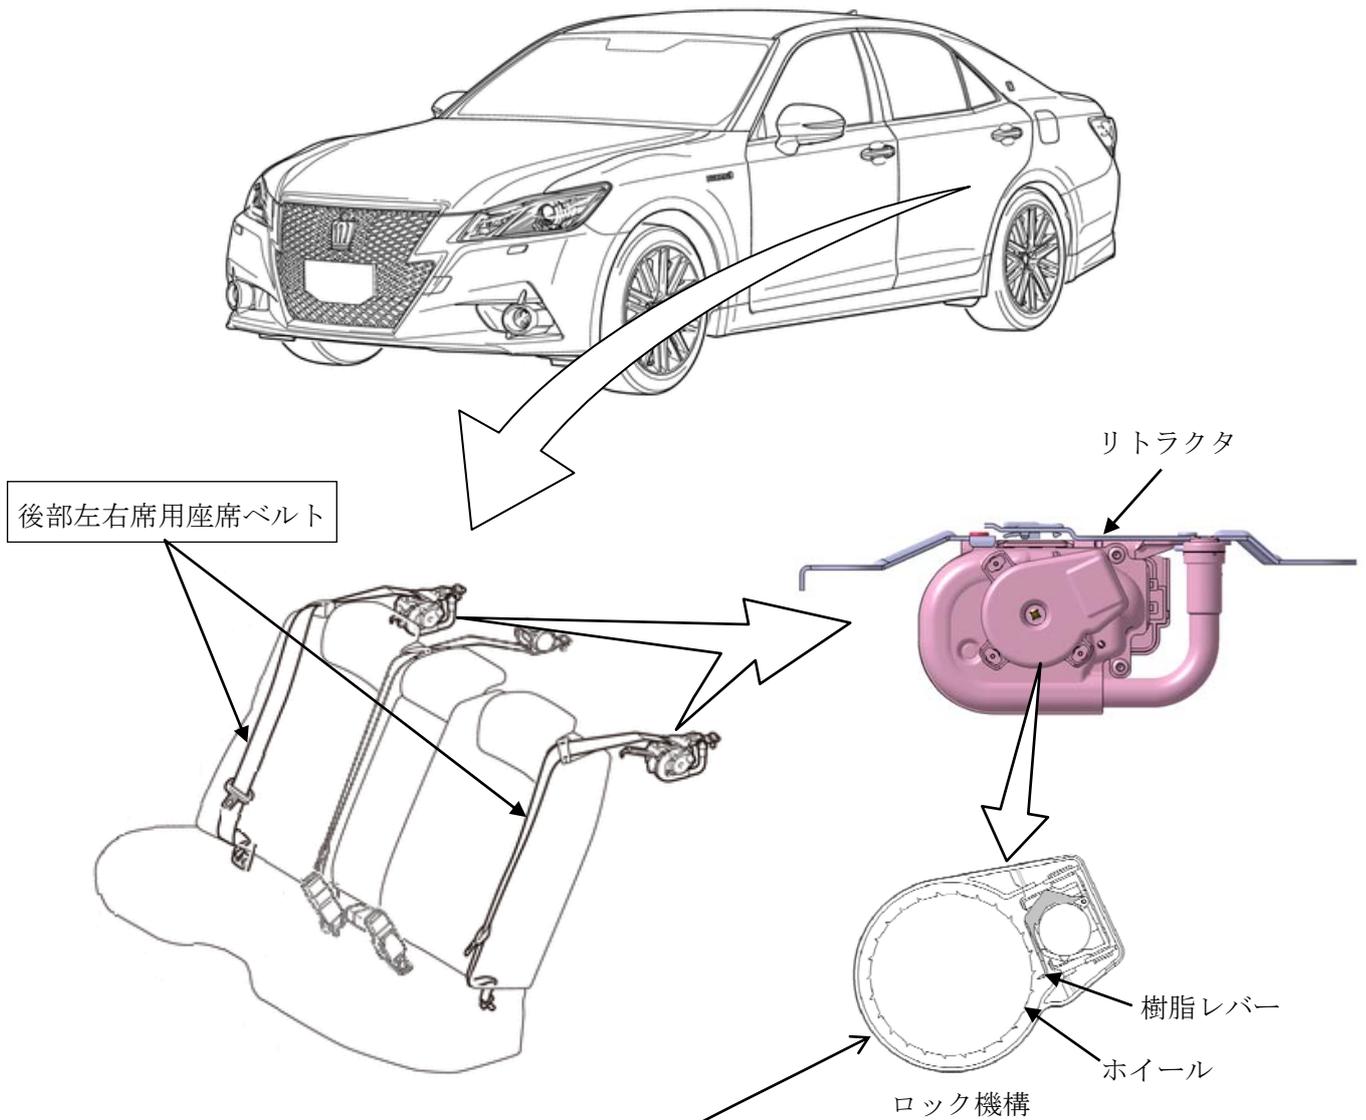

注：□は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

後部左右席の座席ベルトにおいて、リトラクタ構成部品の図面指示が不適切なため、ロック機構の樹脂レバーとホイールの隙間が不足しているものがある。そのため、シートベルトを引き出そうとすると樹脂レバーがホイールに干渉してベルトが引き出せず、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、後部左右席の座席ベルト一式を対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。