

不具合箇所説明図



<不具合の状況>

リヤサスペンションにおいて、左右のトールリンク構成ナットの締め付けが不適切なため、使用過程で当該ナットが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガタが発生し、最悪の場合、トールリンクが折れて走行安定性を損なうおそれがある。

<改善内容>

全車両、左右のトールリンク構成ナットの緩みを点検する。緩みがない場合は、当該ナットを再度規定トルクで締め付け、緩みがある場合は、トールリンクを新品に交換する。

<識別方法>

左ストラット部分に緑色ペイントを塗布する。