

連絡先 自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月27日

リコール届出番号	3469	リコール開始日	平成26年11月28日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(エアバッグ制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータにおいて、加速度センサの製造が不適切なため、当該センサ内部の展開信号を出力する回路に亀裂が生じ、回路が断線されることがある。そのため、エアバッグ展開信号を誤って出力し、意図せずエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータの製造番号を確認し、該当する車両はエアバッグ制御コンピュータを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3469のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0046396～LA600S-0131651 平成26年1月9日～平成26年5月27日	33,280	
	DBA-LA610S		LA610S-0009070～LA610S-0026530 平成26年1月9日～平成26年5月27日	7,226	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月9日～平成26年5月27日	(計 40,506 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。