

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月27日

リコール届出番号	3474	リコール開始日	平成26年11月28日	
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男		問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、インフレーター製造時におけるガス発生剤充填後の吸湿管理が不適切なため、使用過程での外気温等の影響によりガス発生剤が膨張し、密度が低下するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	仕入先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3474のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NCP10 CBA-NCP10	「グイッツ」	NCP10-0191114～NCP10-0218097 平成14年12月20日～平成16年3月3日	1,328	
	UA-NCP13 CBA-NCP13		NCP13-0037516～NCP13-0061233 平成14年12月19日～平成16年3月2日	2,359	
	UA-NCP15		NCP15-0047039～NCP15-0054352 平成14年12月19日～平成15年12月16日	5,011	
	UA-SCP10		SCP10-0418799～SCP10-0449139 平成14年12月19日～平成16年1月21日	13,795	
			SCP10-3318568～SCP10-3320225 平成14年12月19日～平成15年12月1日	801	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-SCP13 CBA-SCP13	「ヴェッツ」	SCP13-0001016～SCP13-0033817 平成14年12月19日～平成16年 2月27日	16,892	
	UA-ACA20W	「RAV4J」 「RAV4L」	ACA20-0051070～ACA20-0051374 平成15年 7月28日～平成15年 7月30日	2	
	UA-ACA21W		ACA21-0262840～ACA21-0264510 平成15年 7月29日～平成15年 8月19日	92	
	UA-ZCA25W		ZCA25-0019677～ZCA25-0019753 平成15年 7月28日～平成15年 7月29日	2	
	UA-ZCA26W		ZCA26-0045015～ZCA26-0045584 平成15年 7月29日～平成15年 8月19日	55	
	(計12型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年12月19日～平成16年 3月 3日	(計40,337台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。