

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 26 年 12 月 2 日

リコール届出番号	外-2123	リコール開始日	平成 26 年 12 月 2 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	制動倍力装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのインテーク側カムシャフトにおいて、構成部品の設計が不適切なため、制動倍力装置に供給される負圧を生成するバキュームポンプへ潤滑オイルが十分に供給されないことがある。そのため、バキュームポンプが潤滑不良で固着して、制動倍力装置へ負圧が供給されなくなることにより、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	インテーク側カムシャフトが不具合品であるか及び潤滑オイルの供給状態を点検する。 当該シャフトが不具合品であり、潤滑オイルが十分に供給されていない場合は、当該シャフトを対策品に交換するとともにバキュームポンプを新品に交換する。 当該シャフトが不具合品であり、潤滑オイルが十分に供給されている場合は、当該シャフトに対策品のクランピングスリーブを装着する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクト メールでリコールの内容について通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2123 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3B16090NP45110 ～ WBA3B16030NP60637 平成 24 年 7 月 9 日 ～ 平成 25 年 9 月 20 日	235	
			WBA3C32020F097120 ～ WBA3C32090F097454 平成 24 年 7 月 24 日 ～ 平成 24 年 10 月 24 日	44	
			WBA3B16000NP80280 ～ WBA3B16040NP81433 平成 24 年 10 月 12 日 ～ 平成 25 年 7 月 16 日	12	
			WBA3C36030NP38808 ～ WBA3C360X0NP39096 平成 24 年 11 月 8 日 ～ 平成 25 年 3 月 22 日	10	
			WBA3C32020F803132 平成 24 年 11 月 14 日	1	
			WBA3B16050NS53741 平成 26 年 2 月 26 日	1	

	「BMW 320i ツーリング」	WBA3G72020F943631 ~ WBA3G72040F943744 平成 25 年 5 月 16 日 ~ 平成 25 年 6 月 6 日	27
		WBA3G72040F185002 ~ WBA3G720X0F185425 平成 24 年 10 月 22 日 ~ 平成 25 年 1 月 9 日	2
		WBA3H12000F493892 ~ WBA3H12030F493899 平成 25 年 6 月 4 日 ~ 平成 25 年 6 月 6 日	5
DBA-3X20	「BMW 320i グランツーリスモ」	WBA3X12070D371710 平成 25 年 6 月 10 日	1
DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3A56030NR02284 ~ WBA3A56080NR06198 平成 24 年 8 月 7 日 ~ 平成 25 年 7 月 31 日	26
		WBA3G52030A269023 ~ WBA3G52060A269498 平成 24 年 6 月 26 日 ~ 平成 25 年 1 月 8 日	29
	「BMW 328i ツーリング」	WBA3G52000F999510 平成 25 年 6 月 5 日	1
DBA-3X28	「BMW 328i グランツーリスモ」	WBA3X32090DZ23106 平成 25 年 6 月 10 日	1
DBA-3N28	「BMW 428i」	WBA3N32090F710005 ~ WBA3N32020F710007 平成 25 年 6 月 25 日	3
DBA-XG20	「BMW 523i」	WBAXG12030DX50415 ~ WBAXG12000DX52171 平成 24 年 7 月 2 日 ~ 平成 24 年 10 月 24 日	61
		WBAXG12030D291533 平成 25 年 4 月 9 日	1
DBA-XL20	「BMW 523i ツーリング」	WBAXL12050DW67290 ~ WBAXL12070DW67386 平成 24 年 7 月 25 日 ~ 平成 24 年 10 月 24 日	10
DBA-XG28	「BMW 528i」	WBAXG320X0DX83195 ~ WBAXG32050DX83282 平成 24 年 9 月 7 日 ~ 平成 24 年 9 月 21 日	13
		WBAXG31020DW41764 ~ WBAXG31070DW42392 平成 24 年 9 月 12 日 ~ 平成 24 年 10 月 17 日	3
		WBAXG32070D121557 ~ WBAXG32010D121599 平成 24 年 10 月 16 日 ~ 平成 24 年 10 月 23 日	8
DBA-XL28	「BMW 528i ツーリング」	WBAXL32070C941560 ~ WBAXL32070C941574 平成 24 年 6 月 26 日 ~ 平成 24 年 7 月 25 日	3
DBA-VL20	「BMW X1 sDrive 20i」	WBAVL92040VU20441 ~ WBAVL92010VU22602 平成 24 年 7 月 3 日 ~ 平成 25 年 2 月 27 日	76
DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92070VT57588 ~ WBAVM92060VT58506 平成 24 年 6 月 8 日 ~ 平成 25 年 1 月 8 日	110
		WBAVL92080VX85124 ~ WBAVL92060VX85154 平成 25 年 6 月 6 日 ~ 平成 25 年 6 月 7 日	15
	「BMW X1 xDrive 28i」	WBAVM12020VT52249 ~ WBAVM12080VT52420 平成 24 年 6 月 8 日 ~ 平成 24 年 10 月 22 日	14
DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 20i」	WBAWX320200B26039 ~ WBAWX320000B27870 平成 24 年 7 月 24 日 ~ 平成 25 年 7 月 18 日	36
	「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX920X0L998936 ~ WBAWX92020L999644 平成 24 年 10 月 8 日 ~ 平成 25 年 7 月 18 日	5
DBA-LL20	「BMW Z4 xDrive 20i」	WBALL32020J080802 ~ WBALL32010J081861 平成 24 年 6 月 11 日 ~ 平成 25 年 6 月 6 日	32
13 型式	17 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 8 日 ~ 平成 26 年 2 月 26 日	計 785 台

【備考】 本届出は、平成 25 年 12 月 19 日付け「届出番号外-2000」にてリコール届出を行った際の対象車両に漏れがあることが判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。