


[改善箇所説明図]

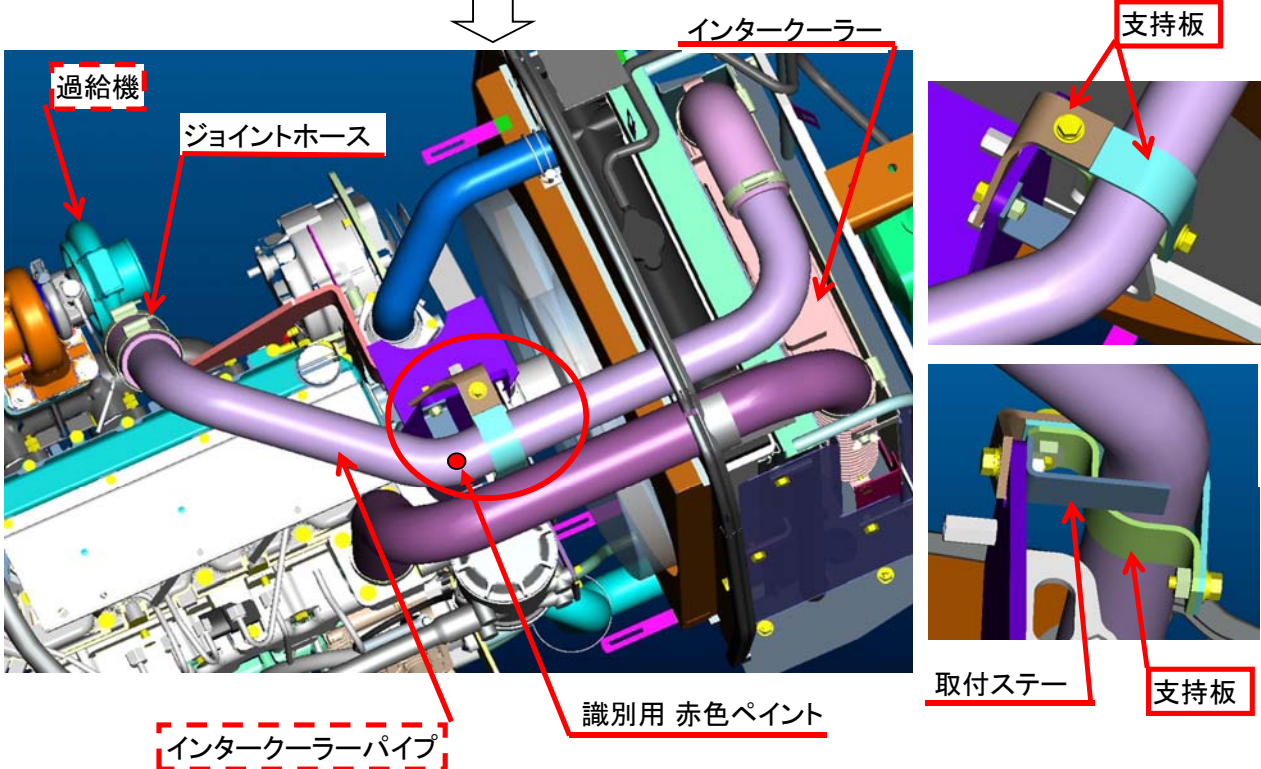

注： は、追加部品を示す。
 は、交換部品を示す。

不具合発生箇所

原動機の過給機とインタークーラーを接続するインタークーラーパイプにおいて、取付ステーの形状が不適切なため、エンジンの共振により、取付ステーが折損するものがある。そのため、そのまま使用を続けるとインタークーラーパイプと過給機の接続が外れ、エンジン出力が低下し、最悪の場合、過給機が破損するおそれがある。

改善内容

全車両、インタークーラーパイプの支持板を追加する。
 また、取付ステーが折損しているものは、インタークーラーパイプを対策品に交換し、過給機が破損しているものは、過給機本体を新品に交換する。

識別

インタークーラーパイプに赤色ペイントを塗布する。